

# STAR

ブロードキャスト用

## ダブル電動シャッタユニット

取 扱 説 明 書

製品コード  
型

式

K34789

ACB3100W

部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上、  
部品供給型式を必ずご連絡下さい。

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

---

株式会社IHIアグリテック

# 組合せ型式一覧表

型式コード	製品コード	規格リットル	ベースユニット	ダブル電動シャッタユニット	サブホッパユニット	パワージョイント/パーツユニット	備考
MBC604WE	98369	600	UBU604W 98368	ACB3100W 34789		SE-070 30782	2スピナー ダブル電動
MBC604WE-0L	98372					ABA6030-0L 34459	
MBC1204WE	98375	1200				UBE12000 34124	

型式	製品コード	規格リットル	ベースユニット	オートアジャストコントローラ	ナビゲーションユニット	レシーバユニット	ジュシンキユニット	サブホッパユニット	パワージョイント/パーツユニット	備考
MGC604WN	98370	600	UBU604W 98368	ACB3100W 34789	AGN3200 98380	AGP3200 98381			SE-070 30782	2スピナー GPS 電動 経路誘導 可変施肥 レシーバ付
MGC604WN-0L	98373	600							ABA6030-0L 34459	
MGC1204WN	98376	1200							UBE12000 34124	
MGC604W	98371	600	UBU604W 98368	ACB3100W 34789	AGN3200 98380		UGC3200 98382		SE-070 30782	2スピナー GPS 電動 経路誘導 可変施肥 レシーバ無 他社 GPS 接続コード付
MGC604W-0L	98374	600							ABA6030-0L 34459	
MGC1204W	98377	1200							UBE12000 34124	

# はじめに

## 安全上の注意点

作業前には、本取扱説明書、ブロードキャスタ本体の取扱説明書および作業機、トラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

本取扱説明書は、お手持ちのブロードキャスタ本体の取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

# も く じ

	はじめに.....	1
--	-----------	---

1	トラクタへの装着	
	1 取り付け方法.....	4
	2 配線方法.....	5
	3 オプション.....	7

2	初期設定	
	1 ゼロ点設定.....	8

3	装置の説明	
	1 コントロールボックス.....	11

4	作業の仕方	
	1 作業前設定.....	12
	2 作業開始.....	13
	3 作業終了.....	13
	4 シャッタ 18(36) 段階モード.....	14

5	GPSナビライナーとの接続 ...	16
---	-------------------	----

6	AG-PORT搭載トラクタとの接続
	1 機能 ……17
	2 対応するトラクタ ……17
	3 配線方法 ……17
	4 作業方法 ……21
7	不調処置一覧表
	1 不調処置一覧表 ……22
8	配線図 ……………24

# 1 トラクタへの装着

## 1 取り付け方法


### 1. コントロールボックス

コントロールボックスをトラクタ運転席の操作しやすい場所に取り付けてください。

オプションのブラケット；クミ使用の場合は、右ドア取っ手に、ブラケット；クミを取り付けてください。

コントロールボックスはブラケット；クミに取り付けてください。(マグネット固定)

コントロールボックス

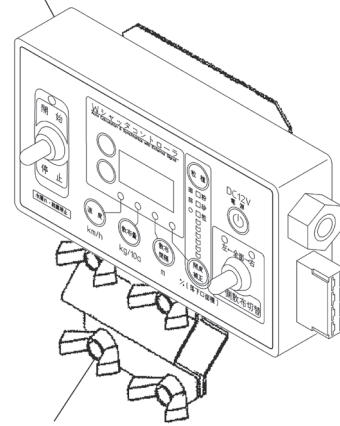

ブラケット；クミ(オプション)

### ▲ 注意


- 運転の妨げにならない所に取り付けてください。

### 2. 電動シャッタユニット

フレームにボルト、ヒラザガネ、バネザガネ、コガタナット；M10で固定してください。

### 3. ロッド、フォークエンド

フォークエンドをアームCPに取り付けロッドをレバーに取り付けてください。

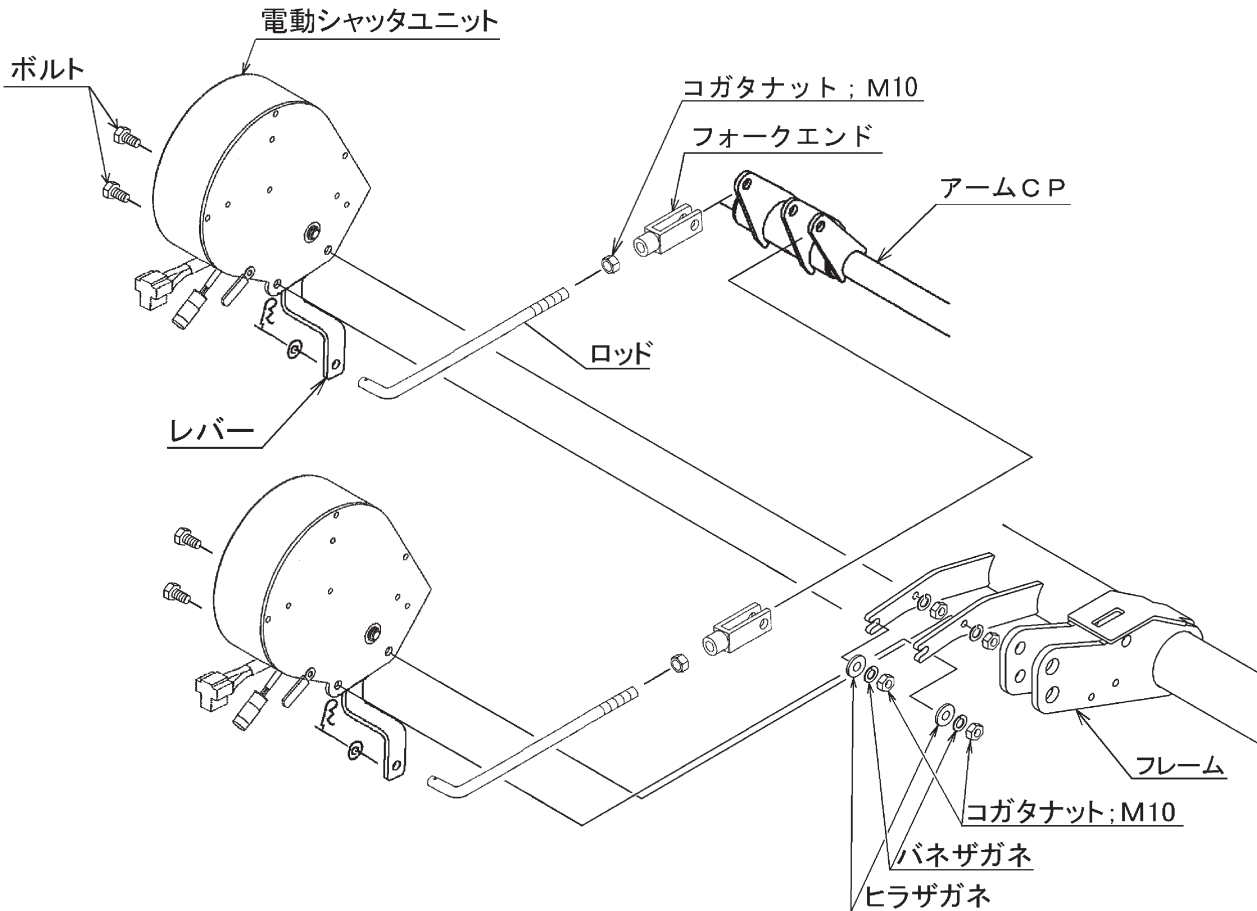


## 2 配線方法

### ⚠ 注意


- 電源スイッチを入れるときは、作業機の周囲に人がいないことを確認してください。不意に電動モータが作動し、思わぬ事故を起こす可能性があります。

### 取扱い上の注意


- 2Pコネクタを接続する際には、必ずコード色を確認してください。誤って接続するとコントロールボックスを破損するおそれがあります。
- 使用しないときは、必ず電源ボタンを押して電源を切ってください。バッテリーあがりの原因となります。
- 各スイッチを同時に操作しないでください。
- コントロールボックスは、水濡れ厳禁です。
- 使用後、また長時間使用しないときはコントロールボックスを取り外して、屋内で保管してください。バッテリーあがり、結露の原因となります。
- 配線がトラクタ座席に挟まるとショートします。必ず配線は固定してください。

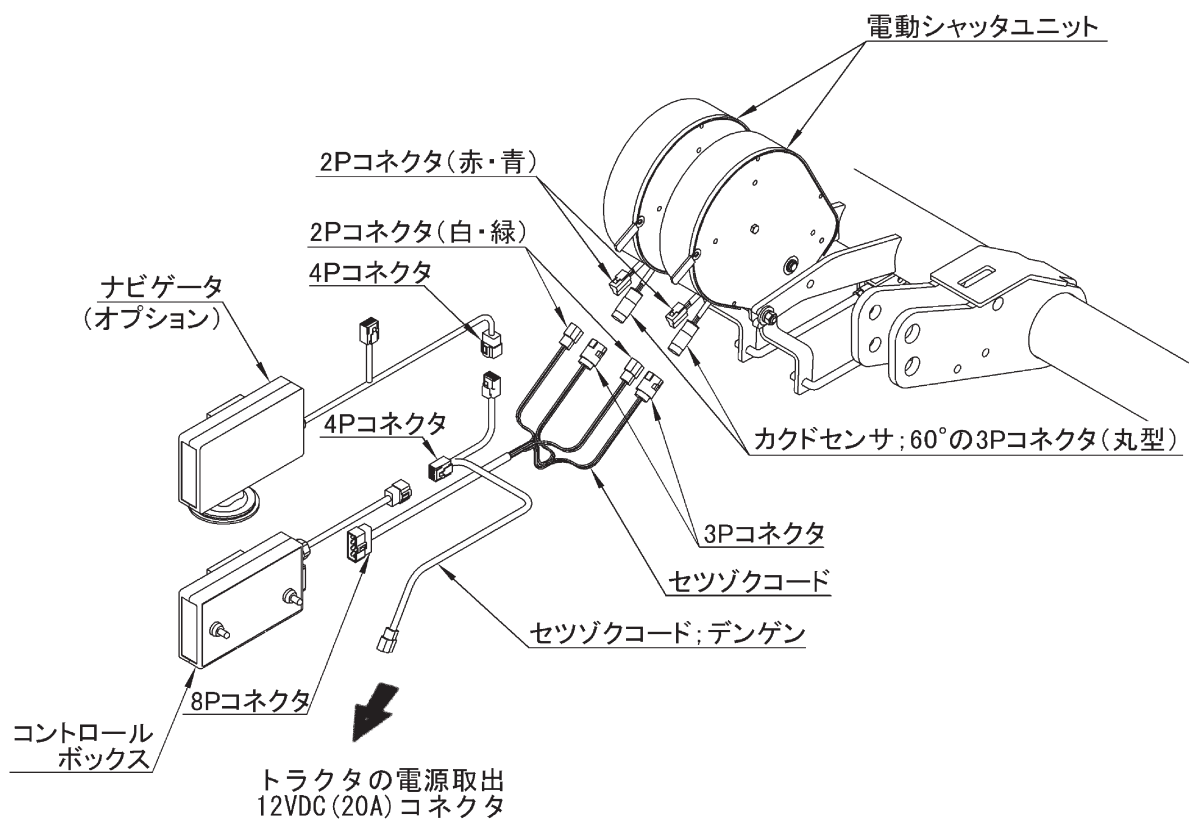

- (1) セツゾクコードの2Pコネクタ（T字、コード色 白・緑）と、3Pコネクタ（丸型）を電動シャッタユニットのコネクタにそれぞれ取り付けてください。  
 カクドセンサ；60° の3Pコネクタ（丸型）の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで挿し込んでください。硬いときは、下図の矢印方向にコネクタを少し押しつぶしながら強く挿し込んでください。少量の油脂を塗布するとスムーズにはまり込みます。

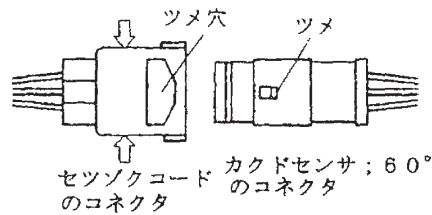

セツゾクコードには「右」と書かれたラベルが付いています。「右」と書かれたラベルが付いた2Pコネクタと3Pコネクタには進行方向に向かって右側の電動シャッタユニットに、ラベルが無い方は進行方向に向かって左側の電動シャッタユニットに取り付けてください。

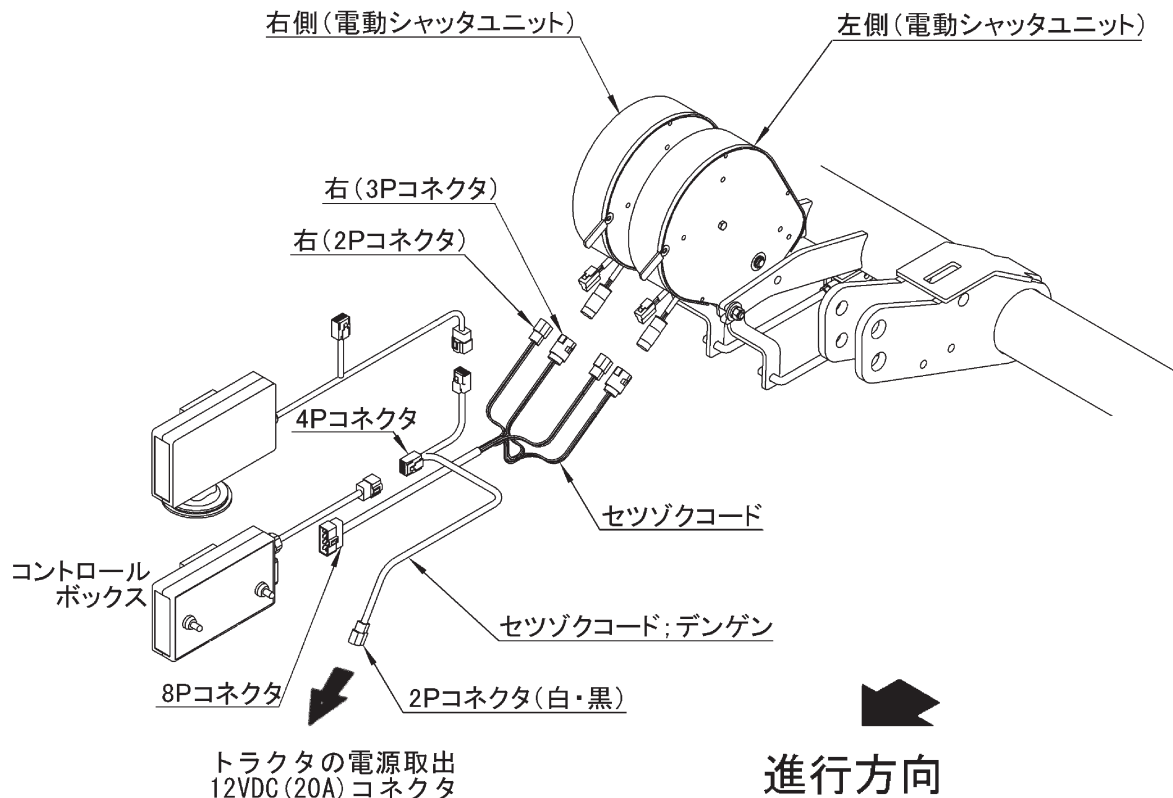

- (2) セツゾクコードの8Pコネクタを、コントロールボックスに取り付けてください。  
 (3) セツゾクコード；デンゲンの4Pコネクタをコントロールボックスに取り付けてください。  
 (4) セツゾクコード；デンゲンの2Pコネクタ（T字、コード色 白・黒）をトラクタ内の電源取出し12VDCに取り付けてください。  
 (5) コントロールボックスの初期設定を行ってください。

※トラクタ側に日農工規格の電源コネクタが出力されていない場合は、バッテリーから電源を取り出すコード（コード；3500）が別途必要になります。

### 3 オプション

下記オプションを用意しています。必要に応じて別途購入してください。

部品番号	名 称	用 途
134544*000	コード ; 3 5 0 0	トラクタ内に電源取り出し12VDCが無い場合、バッテリーから電源を取り出します。
153450*000	ブラケット ; クミ	コントロールボックスをトラクタのドア取っ手に取り付けるときに使用します。
166183*000	エンチャウコード ; CN 8 P	155768*000 セツゾクコードの延長コード。
166184*000	エンチャウコード ; CN 4 P	156194*000 セツゾクコード ; デンゲンの延長コード。

※ 各種電装品は、別紙部品表の部品番号で注文願います。

※ AGポートケーブルは、「6 AG-PORT搭載トラクタとの接続」をご確認ください。

## 2 初期設定


出荷時には初期設定を終えています。

部品交換や摩耗などで登録・調整が必要な場合は、下記の手順に従って初期設定を行ってください。

### 1 ゼロ点登録

ダブル電動シャッターユニットのゼロ点設定は、右側シャッターと左側シャッターでそれぞれ行う必要があります。進行方向を向いて、右が右側シャッター、左が左側シャッターになります。

※ ゼロ点設定は、ご購入後一度登録すると記憶されますので2回目以降の作業時に、再登録する必要はありません。

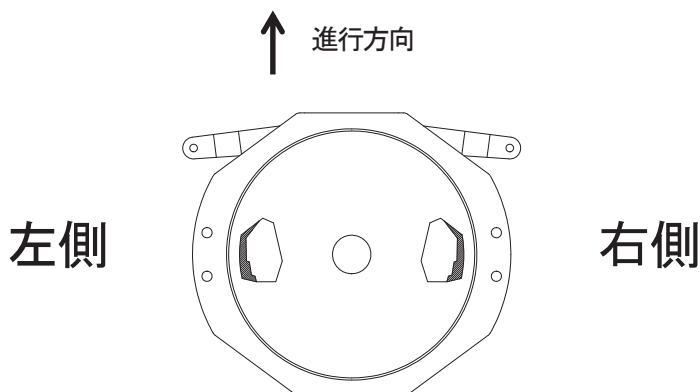


#### 1. 右側シャッターのゼロ点設定

##### (1) ゼロ点設定モード起動


片側散布切替スイッチを「右」側に倒してください。「粒種」と「開度補正」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタンを押し、「電源」ボタンを先に離した後、「粒種」と「開度補正」ボタンを離してください。電源が入ります。

片側散布切替スイッチを倒し忘れた場合は、「電源」ボタンを押して電源を切って、再度初めからやり直してください。

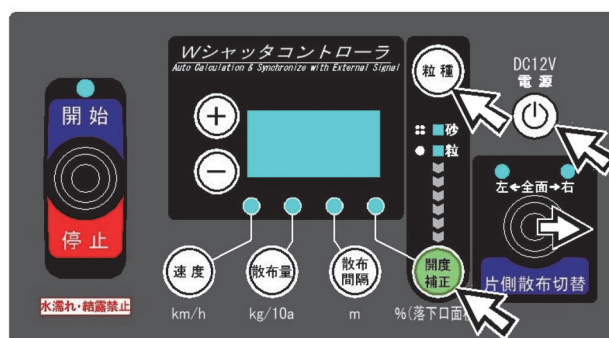


##### (2) シャッターのゼロ点合わせ


- ① レバースイッチを「開始」側に倒し、シャッターを少し開いてください。右側シャッターのみ動きます。「+」ボタンを押しながら操作すると、早く開きます。

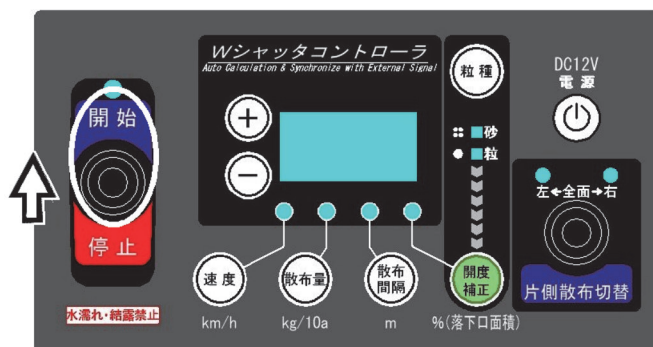

②レバースイッチを「停止」側に倒し、落下口が完全に塞がるまで右側シャッタを閉じてください。

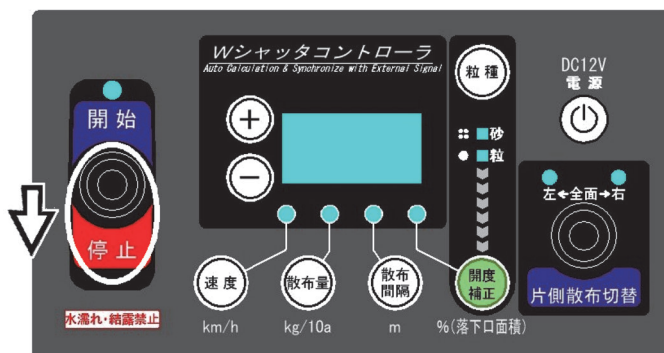


③全ての落下口が完全に塞がる瞬間にレバースイッチから手を離して止めてください。  
このとき、表示されている数値が「140～180」の範囲であることを確認してください。

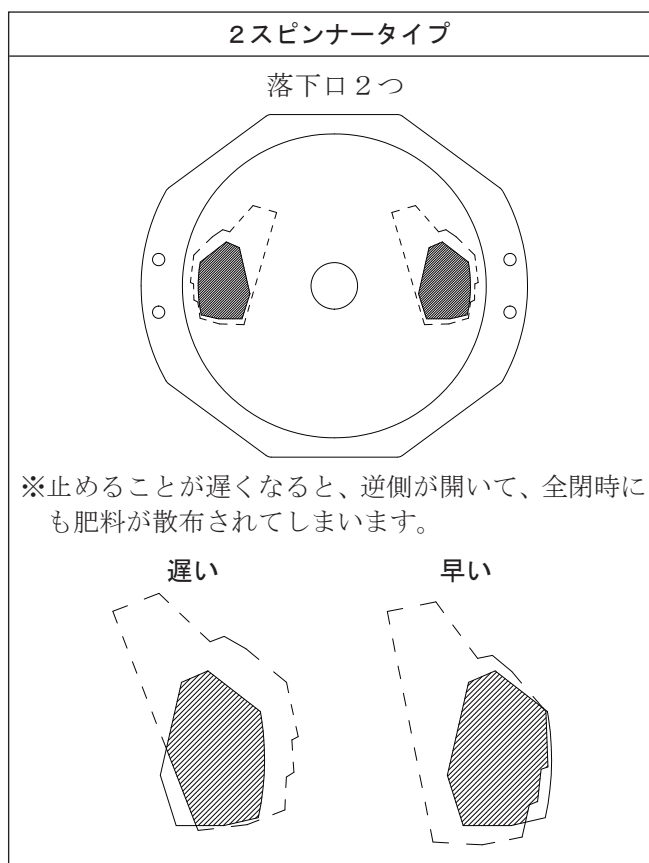

- ※ 落下口が閉じきらない場合、または表示されている数値が「140～180」の範囲ではない場合は、右側シャッタとレバーのリンク長さを調整してください。(「1-1-3 ロッド、フォークエンド」参照)  
調整例1：落下口が閉じきらない場合は、リンク長さを縮めます。  
調整例2：シャッタが閉じたとき、表示される数字が180より大きい場合、リンク長さを伸ばします。
- ※ 左側シャッタが動く場合は、配線が左右逆になっています。「1-2 配線方法」に基づき、再度配線をしてください。


(3) ゼロ点記憶

「速度」ボタンと「散布量」ボタンを同時に押してください。速度LEDと散布量LEDが点灯したら終了です。

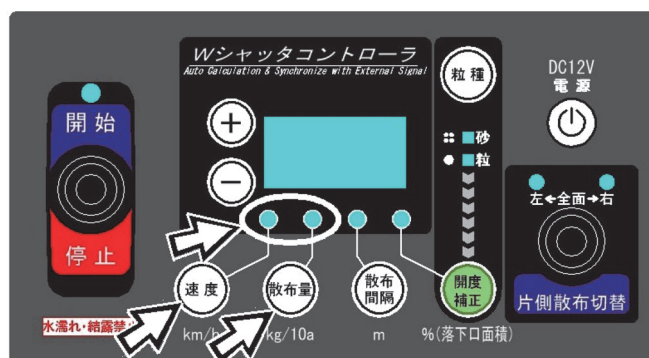

(4) ゼロ点設定モード終了

「電源」ボタンを押して電源を切ってください。

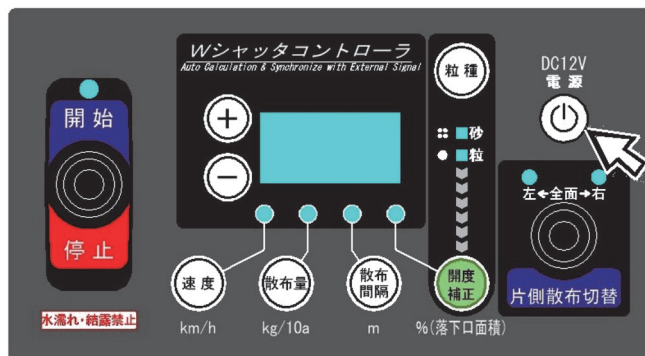


## 2. 左側シャッタのゼロ点設定

### (1) ゼロ点設定モード起動

片側散布切替スイッチを「左」側に倒してください。「粒種」と「開度調整」ボタンを同時に押しながら「電源」ボタンを押し、「電源」ボタンを先に離した後、「粒種」と「開度補正」ボタンを離してください。電源が入ります。

片側散布切替スイッチを倒し忘れた場合は、「電源」ボタンを押して電源を切って、再度初めからやり直してください。

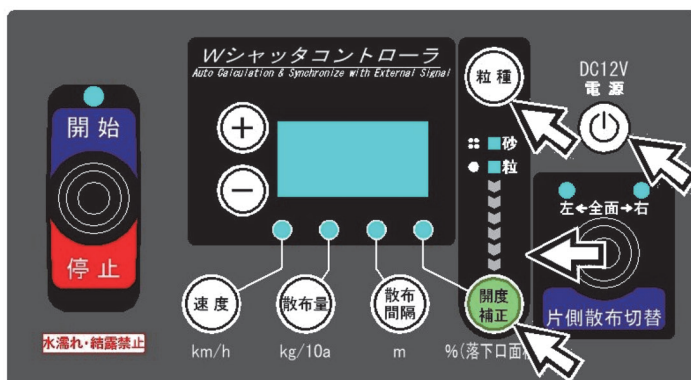

※ 左側電動シャッタのゼロ点設定のときは、数値に右側電動シャッタの登録と見分けるために、小数点が表示されます。

※ 左側シャッタが動く以外は、右側シャッタのゼロ点設定と同じです。「2-1-1 右側シャッタのゼロ点設定」手順(2)～(4)に基づき左側シャッタの登録を行ってください。


※ 落下口が閉じきらない場合は、左側のシャッタとレバーのリンク長さを調整してください。

### 取扱い上の注意

- ゼロ点をきちんと登録しないと、肥料の散布量が大きく異なります。また、シャッタがきちんと開閉しないことがあります。必ず作業前にゼロ点設定を行ってください。

### 3 装置の説明

#### 1 コントロールボックス

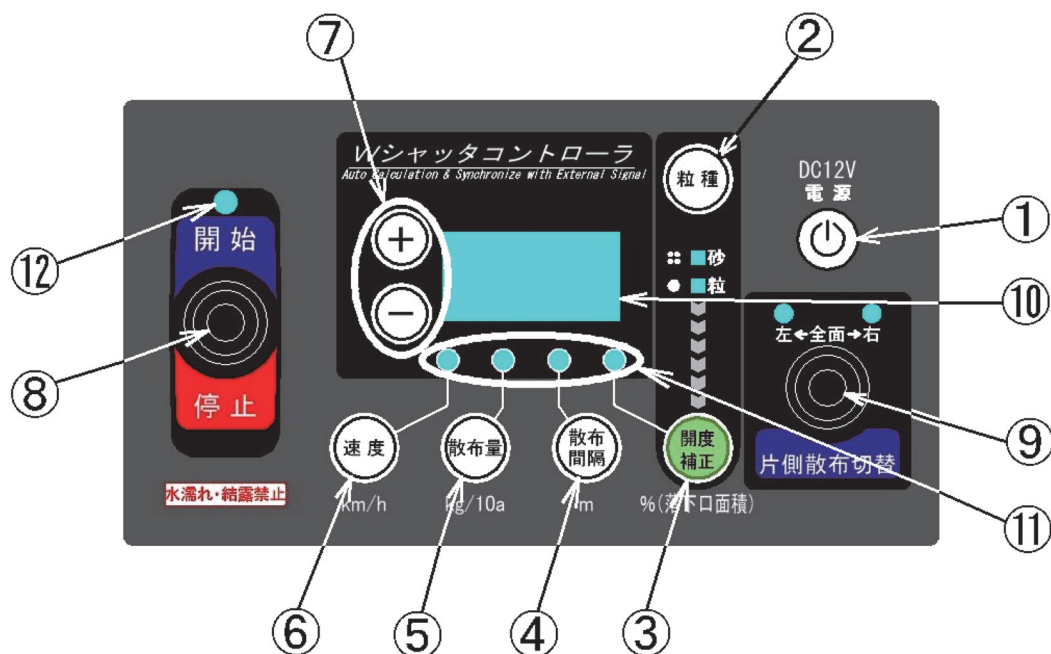

#### ① 電源ボタン

装置の電源の入切に使用します。

#### ② 粒種ボタン

肥料の粒種を設定します。

ボタンを押すごとに粒→砂・・・と変わります。

LEDが点灯します。

#### ③ 開度補正ボタン

シャッタ開度を調整します。50%～200%の間で設定可能な数値に応じて肥料の落下口の面積が補正されます。

→値を小さくすると、散布量は少なくなります。

→値を大きくすると、散布量は大きくなります。

#### ④ 散布間隔ボタン

作業時の散布間隔を設定します。

#### ⑤ 散布量ボタン

散布量 (kg / 10a) を設定します。

#### ⑥ 速度ボタン

作業時の速度を設定します。

#### ⑦ +-ボタン

③～⑥の設定時に使用します。

ボタンを長押しすると高速で増減します。

#### ⑧ シャッタ開閉レバースイッチ

散布開始時には、レバーを上側、散布停止時には、レバーを下側に操作します。

#### ⑨ 片側散布切替スイッチ

右片側散布するときには、レバーを右側、左片側散布するときには、レバーを左側に倒します。

全面散布 …………… 右、左LED点灯

右片側散布 …… 右LED点滅

左片側散布 …… 左LED点滅

#### ⑩ 表示部

設定項目値が数字で表示されます。

#### ⑪ 設定LED

各種設定ボタンを押すと設定LEDが点灯します。

#### ⑫ 運転状態LED

運転中に緑色LEDが点灯します。

散布停止中に赤色LEDが点灯します。


(車速連動中に散布停止した場合は、オレンジ色LEDが点灯します。)

## 4 作業の仕方

### 取扱い上の注意

- 散布作業を始める前に必ず、ゼロ点設定を行ってください。登録を行わないと、肥料の散布量が大きく異なることや、シャッターがきちんと開閉しないことがあります。
- 電動シャッターレバーは過負荷による電動モータ保護のための保護装置を内蔵しています。ホッププレートとディスクプレートの上に肥料がたまり、電動モータに過負荷がかかると開度表示が「999」の点滅をして操作不能になります。電源を切り、各作業機の「作業後の手入れ」に基づき清掃を行ってください。再び電源を入れると使用できる状態になります。また他の原因においても保護装置が作動しますので「7 不調処置一覧表」をご確認ください。
- トラクタのアクセサリ電源から電源をとる場合は、トラクタのエンジン始動時とキーOFF時に、コントロールボックスの電源が切れます。  
コントロールボックスの電源を入れるときは、エンジンが始動してから電源を入れてください。また、電源を切るときは、トラクタのキーOFF前にコントロールボックスの「電源」ボタンを押して電源を切ってください。（「電源」ボタンを押すことにより、設定を記憶させることができます。）

### 1 作業前設定

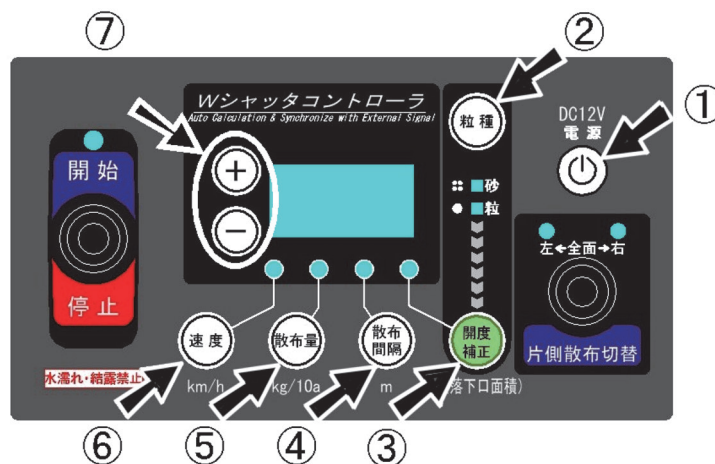

- (1) 「電源」ボタンを押して、電源を入れてください。
- (2) 「粒種」ボタンを押して、粒種を選定してください。  
「粒種」ボタンを押すごとに、粒⇒砂と切替ります。
- (3) 必要に応じて③「開度補正」ボタンを押して、散布量を調整することができます。(50%～200%)  
値の入力は⑦「+」「-」ボタンで行ってください。  
※ 数値は落下口の面積比です。散布量の変化する割合とは必ずしも一致しません。
- (4) 「散布間隔」ボタンを押して、散布時の走行間隔を入力してください。  
値の入力は⑦「+」「-」ボタンで行ってください。(設定範囲 3～30m)  
※ 作業時の走行間隔は、有効散布幅に合わせてください。  
※ 設定は、肥料の性状やPTO回転数に応じた有効散布幅に合わせて、実際の散布幅を超えない値にしてください。  
※ 散布間隔の設定を変更しても機械側の実際の散布幅が変化するわけではありません。  
※ 出荷状態では下表のように設定されています。

粒 状	18m
砂 状	10m

- (5) 「散布量」ボタンを押して、散布量 (kg/10a) を入力してください。  
値の入力は⑦「+」「-」ボタンで行ってください。(設定範囲1～620kg/10a)  
※ 値を大きく設定しても、使用するブロードキャストの性能を超える散布量で散布することはできません。  
※ 出荷状態では、30kg/10aに設定されています。

(6) ⑥「速度」ボタンを押して、速度を設定してください。

作業時におけるトラクタ速度は  $4 \sim 10 \text{ km/h}$  です。(設定可能範囲  $1 \sim 15 \text{ km/h}$ )

※ 設定値を記憶したい場合は、設定の入力が終わったときに「電源」ボタンを押して、一度電源を切ってください。(「電源」ボタンを押すことにより、設定を記憶させることができます。電源ボタンを押さずに電源が切れた場合には記憶はされません。)


再度、「電源」ボタンを押して電源を入ると、入力した設定値で散布することができます。

#### 取扱い上の注意

- コントロールボックスで設定する「散布量」「散布間隔」は全面散布のときの設定です。


※ トラクタ速度が  $4 \sim 10 \text{ km/h}$  以内でも設定散布量が多いとエラー表示となります。エラーが出た場合、速度を落とすか散布量を減らしてください。

## 2 作業開始

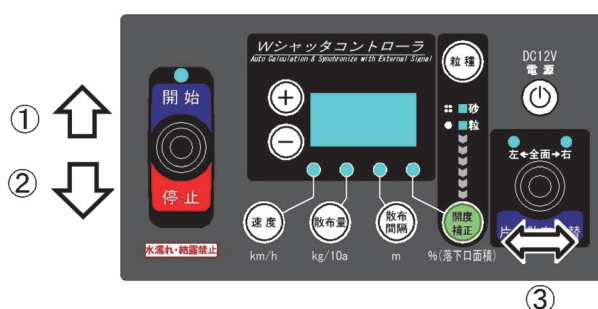

- (1) レバースイッチを①「開始」側に倒すと、シャッタが開き肥料が散布されますので、走行を開始してください。
- (2) 散布を停止するときは、レバースイッチを②「停止」側に倒してください。シャッタが閉じます。散布を再開するときは、レバースイッチを①「開始」側に倒してください。
- (3) 右片側散布するときは、③片側散布切替スイッチを「右」側に倒してください。左片側散布するときは、③片側散布切替スイッチを「左」側に倒してください。全面散布に戻すときは、③片側散布切替スイッチを中央にしてください。

## 3 作業終了

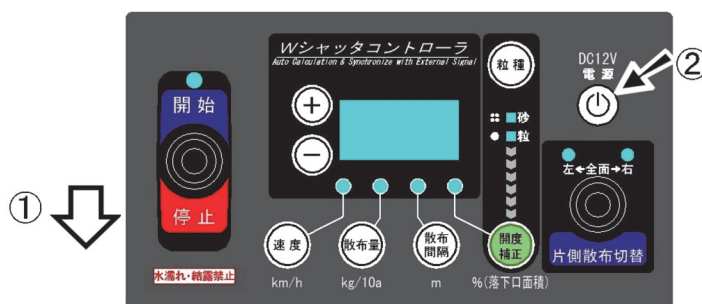

- (1) レバースイッチを①「停止」側に倒してください。
- (2) 作業終了後には、②「電源」ボタンを押して、電源を切ってください。  
※ 作業終了後に「電源」ボタンを押して電源を切ると、設定を記憶させることができます。(設定入力後、「電源」ボタンを押すことにより、設定を記憶させることができます。)

#### 取扱い上の注意

- 設定開度に関くまでに、微調整動作を数回繰り返す場合があります。
- 散布作業中シャッタが開いた状態で電源を切るとシャッタは閉じません。シャッタを閉じてから電源を切ってください。

## 4 シャッタ18(36)段階モード

18(36)段階でシャッタを開閉するモードです。


- ・開度0(全閉)から18.0(全開)まで、0.5刻み(36段階)に開度を指定して作業できます。
- ・トラクタ車速に連動せずに、指定開度に固定して散布作業を行うことができます。
- ・メンテナンスなどのシャッタ開閉にも利用することができます。

散布量の調整は、本体のホッパに貼っている「開度別散布量」を参照してください。散布量の表はおおよその目安です。

### 1. シャッタ18(36)段階モード起動

「電源」ボタンを押して電源を入れてください。

「粒種」ボタンを3秒以上長押ししてください。粒種LED(「粒」「砂」)が全て点灯したら、「粒種」ボタンを離してください。

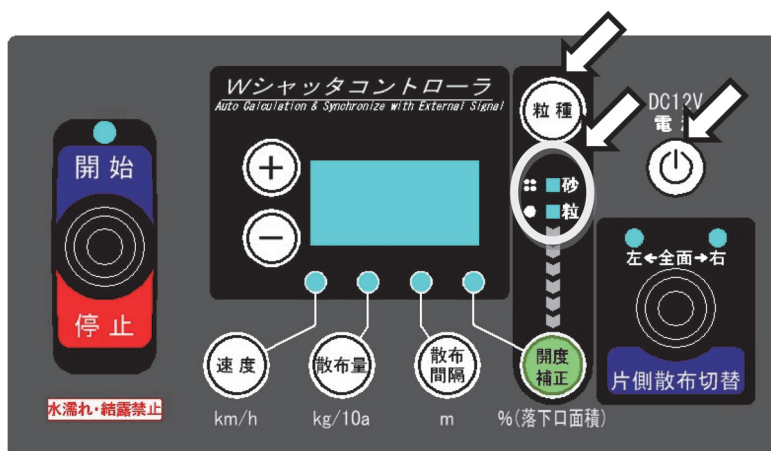


### 2. 開度の設定

「+」「-」ボタンを押して、開度を設定してください。

「0.5~18.0」(全開)まで設定できます。


※ 出荷状態では18.0(全開)に設定されています。

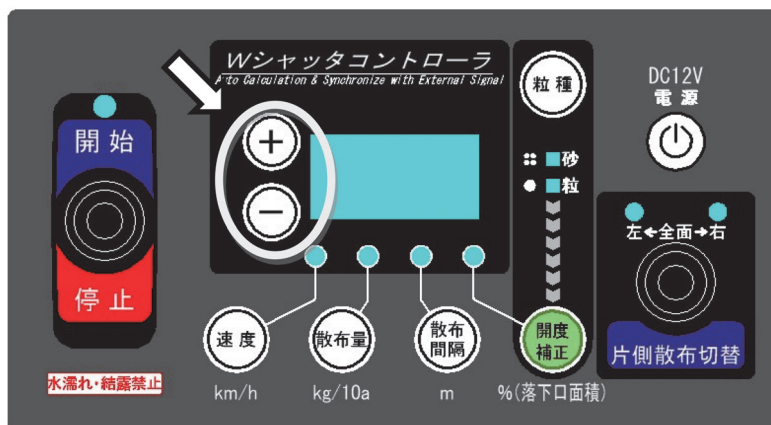

### 3. シャッタ開閉

レバースイッチを「開始」側に倒すと、シャッタが開きます。


シャッタを閉じるときは、レバースイッチを「停止」側に倒してください。

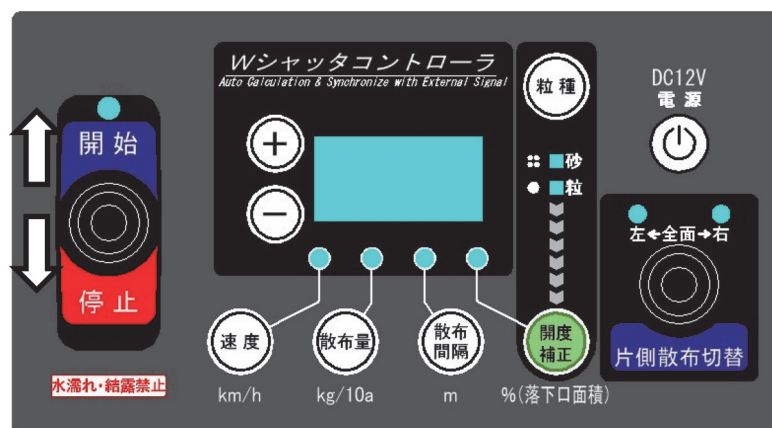

### 4. シャッタ18(36)段階モード終了

「粒種」ボタンを3秒以上長押ししてください。粒種LED（「粒」「砂」）のいずれか1つが点灯したら、「粒種」ボタンを離してください。モードが終了しました。

「電源」ボタンを押して電源を切ってください。

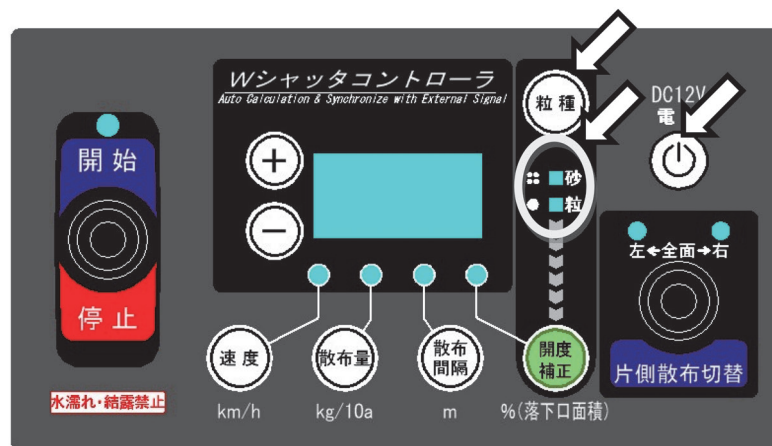

#### 取扱い上の注意

- 「電源」ボタンを押して電源を切っても、シャッタ18(36)段階モードは終了しません。「粒種」ボタンを3秒以上長押しして、モードを終了してください。

## 5 GPSナビライナーとの接続

本製品はEGL3110（GPSナビライナー）、EGL3200（GPSナビライナー、AGN3200+AGP3200）と組み合わせることにより、GPSナビキャスタになります。GPSナビキャスタは以下のことができます。

1. GPS車速連動自動シャッタ開閉
2. 施肥マップを用いた可変施肥
3. 経路誘導機能

GPSナビキャスタとして使用する場合は、GPSナビキャスタ・ナビライナーの取扱説明書を参照してください。

## 6 AG-PORT搭載トラクタとの接続

### 1 機能

ACB3100Wは、日農工規格AG-PORT搭載トラクタに対応しており、車速連動機能を使用することができます。


※ GPSナビライナーとの併用はできません。

1. トラクタ車速に応じたシャッタの開閉(車速連動)
2. 後進走行時、自動でシャッタ閉
3. PTO停止時、自動でシャッタ閉

### 2 対応するトラクタ

日農工AG-PORT搭載トラクタに対応しています。

### 3 配線方法

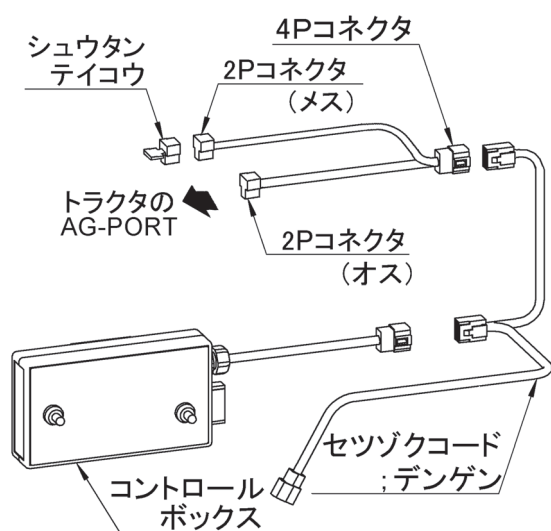

#### 取扱い上の注意

- 使用しないときは、コントロールボックスを取り外して、AGポートケーブルの4Pコネクタに付属のキャップをしてください。
- シュウタンテイコウがトラクタ側のAG-PORTコネクタに接続されている場合があります。上図のように接続し直してください。



AGポートケーブル（オプション）は4種類あります。使用されるトラクタのAG-PORTをご確認ください。

メーカー (AGポート コネクタ新旧)	部品番号	名称
イセキノクボタ (旧コネクタ： 矢崎62コネクタ Zタイプ)	153136*000	AGポート ケーブル ※シュウタンテ イコウなし
イセキノクボタ (新コネクタ： 矢崎58コネクタ Xタイプ)	166036*000	AGポート ケーブル；58X ※シュウタンテ イコウなし
ヤンマー (旧コネクタ： 三菱RS コネクタ)	150097*000ASY	AGポート ケーブル オプションAS ※シュウタンテ イコウ含む
ヤンマー (新コネクタ： 矢崎58コネクタ Xタイプ)	166038*000	AGポート ケーブル Assy；58X ※シュウタンテ イコウ含む


※ 各種ハーネスは、別紙部品表の部品番号で注文願います。

※ AG-PORTに対応するトラクタの機種に関しては、トラクタ販売店にお問い合わせください。


イセキ(旧コネクタ: 矢崎62コネクタZタイプ)

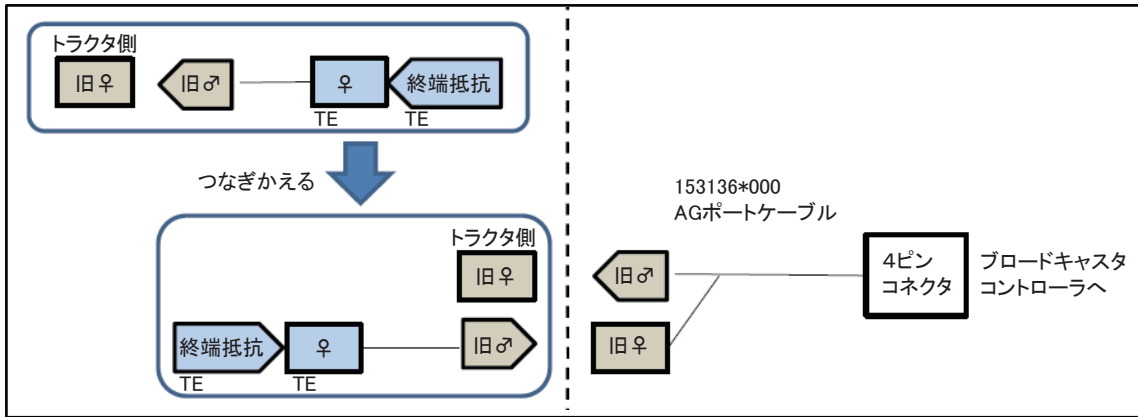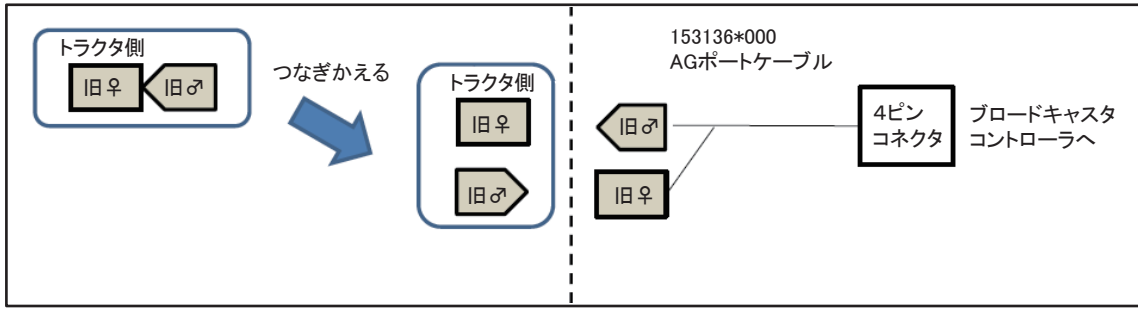



イセキ(新コネクタ: 矢崎58コネクタXタイプ)

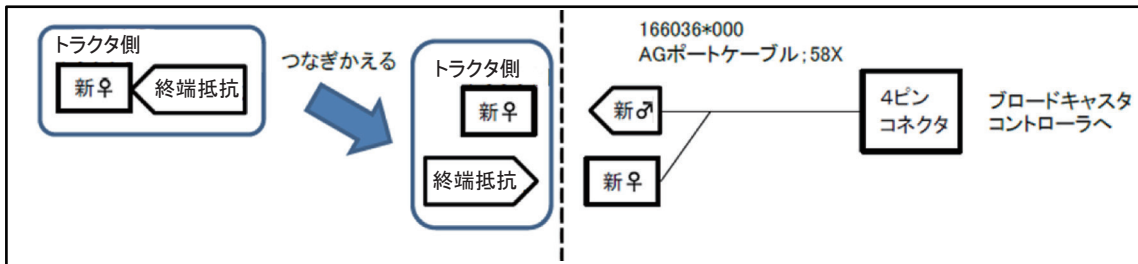


クボタ (旧コネクタ: 矢崎62コネクタZタイプ)

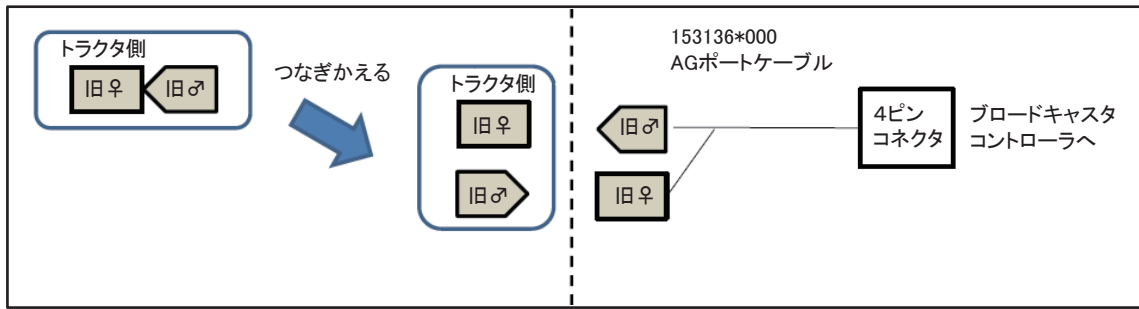


クボタ (新コネクタ: 矢崎58コネクタXタイプ)

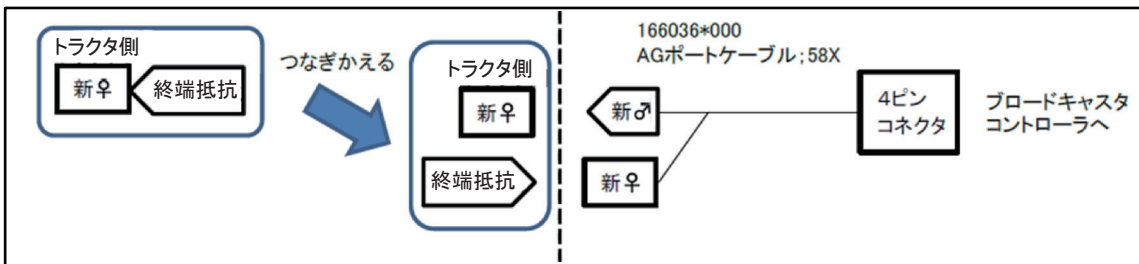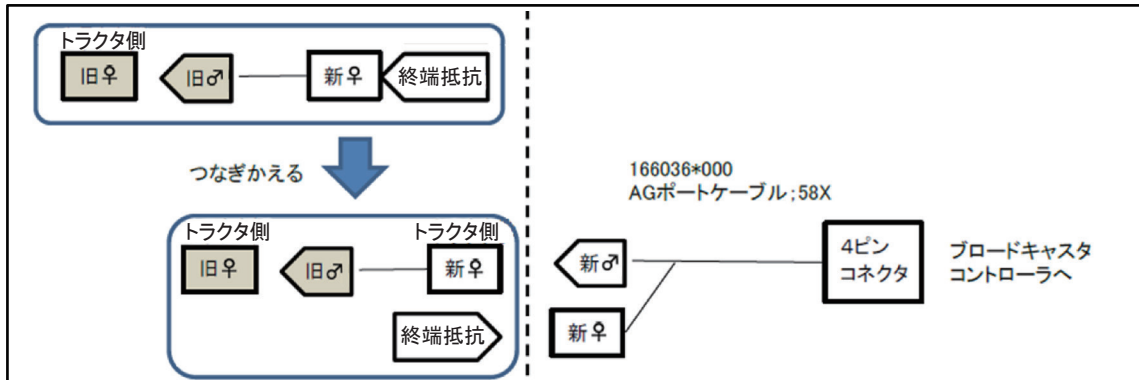


ヤンマー (旧コネクタ:三菱RSコネクタ)

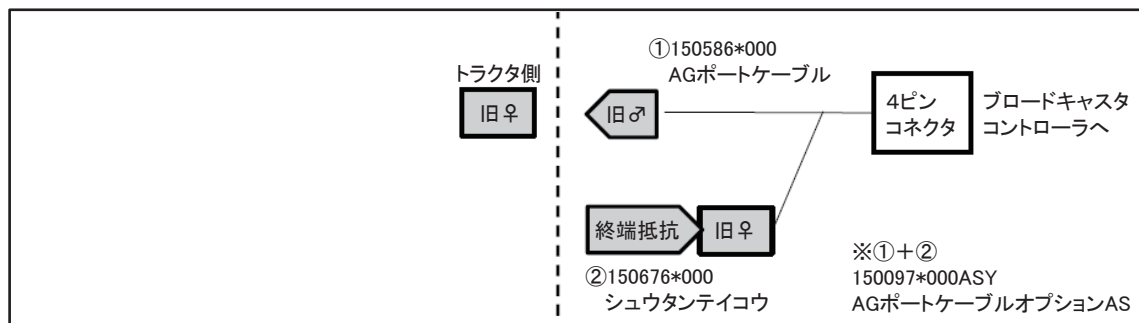

ヤンマー (新コネクタ:矢崎58コネクタXタイプ)

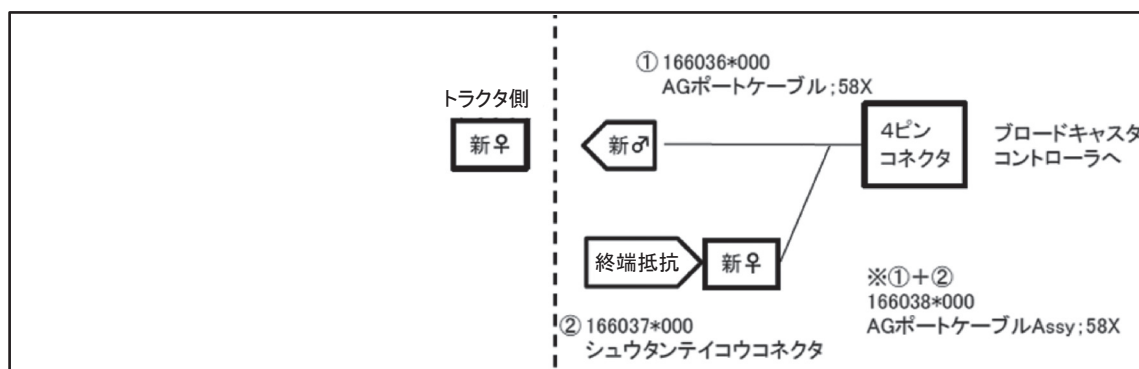

## 4 作業方法

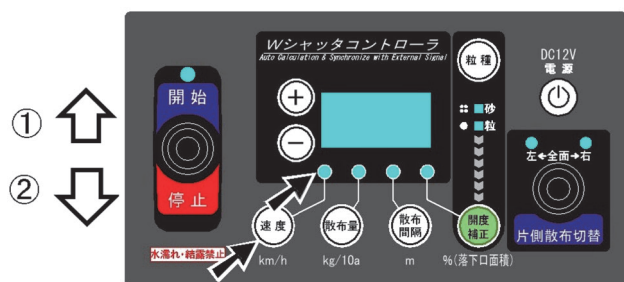

### 1. 信号の受信

トラクタと接続し、コントロールボックスの電源を入れた後、「速度」ボタンを押して速度を表示します。

このとき、表示部には実際の速度が表示され（停止中は0が表示）「速度」LEDが点滅します。

### 2. 車速連動運転開始

レバースイッチを①「開始」側に倒し、走行を開始すると、シャッターが開き肥料が散布されます。このとき、運転状態LEDが緑に変わります。片側散布切替スイッチで片側散布することができます。

PTOが停止した状態、後進走行、トラクタ停止時は、シャッターが自動で閉まります。

このとき、運転状態LEDがオレンジ色に変わります。

#### 取扱い上の注意

- PTOが停止していると、シャッターは閉じます。
- 後進走行およびトラクタ停止時は、シャッターは閉じます。

### 3. 散布の停止

レバースイッチを②「停止」側に倒すとシャッターが閉じ散布が止まります。

このとき運転状態LEDが赤に変わります。

作業終了後は、コントロールボックスの電源を切ってください。

# 7 不調処置一覧表

## 1 不調処置一覧表

症 状 (コントロールボックスの表示)	原 因	処 置
コントロールボックスの電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードの⊕⊖接続違い</li> <li>● 電源取出口の2Pコネクタの接続不良</li> <li>● 電源コードの断線</li> <li>● コントロールボックスの不良</li> <li>● バッテリ劣化による電圧の低下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「1-2 配線方法」手順 (1) ~に基づき配線</li> <li>● 「1-2 配線方法」手順 (1)、(4)に基づき配線</li> <li>● 補修または部品交換</li> <li>● 部品交換</li> <li>● バッテリ電圧 (12 V) の確認、充電、交換</li> </ul>
シャッタが動かない (「999」が点滅) (※2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機シャッタ間に肥料が詰まる</li> <li>● 回動支点部の固着</li> <li>● バッテリ劣化による電圧の低下</li> <li>● パワーウィンドモータのコネクタの接続不良</li> <li>● パワーウィンドモータのコードの断線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブロードキャストタ本体の取扱説明書の「作業後の手入れ」に基づき清掃</li> <li>● 固着の原因を取除き、グリースを塗布してください</li> <li>● バッテリ電圧 (12 V) の確認、充電、交換</li> <li>● 「1-2 配線方法」手順 (1) ~に基づき配線</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電動シャッタユニットの本体への取付状態不良</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レバーに取り付けているロッド長さを伸ばす方向に再調整して、「2. 初期設定」でゼロ点設定をやり直す</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 肥料の入れすぎ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 入れる肥料を減らす</li> </ul>
シャッタが動かない (「111」が点滅) (※2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 角度センサの故障 (角度信号過大)</li> <li>● 角度センサの3Pコネクタの接続不良</li> <li>● 角度センサ入力線の断線</li> <li>● 角度センサ (-) 線の断線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 部品交換 (※1)</li> <li>● 「1-2 配線方法」手順 (1) ~に基づき配線</li> <li>● 補修または部品交換 (※1)</li> <li>● 補修または部品交換 (※1)</li> </ul>
シャッタが動かない (「112」が点滅) (※2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 角度センサの故障 (角度信号過小)</li> <li>● 角度センサ (+) 線の断線</li> <li>● 角度センサ入力線の被覆の破損や断線によりボディに接触している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 部品交換 (※1)</li> <li>● 補修または部品交換 (※1)</li> <li>● 補修または部品交換 (※1)</li> </ul>
シャッタが開かない、開度設定できない (電源投入時、表示部に3ケタの数字が点滅)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シャッタが開いている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コントロールボックスのレバースイッチを「停止」側に倒してシャッタを閉じる</li> </ul>
開度が設定値と合わない (設定LED全て消灯、粒種LED全てが点灯し、表示部に0.5 ~ 18.0の範囲の数字が表示)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シャッタ18段階モードになっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● もう一度「粒種」ボタンを長押し (3秒以上) してください。粒種LED (「粒」「砂」) のいずれか1つが点灯になったら「粒種」ボタンを離してください。元の状態に戻ります。</li> </ul>
(強制的に速度表示になり、数字が点滅する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シャッタ全開以上の設定値になっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定速度、または設定散布量を減らす</li> </ul>
AGポートケーブル接続時走行中だが、速度が、「0 km/h」から変化しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PTOが入っていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PTOを入れる</li> </ul>
AGポートケーブル接続時、トラクタに接続しない (トラクタ車速が表示されない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AGポートケーブルの接続不良</li> <li>● AGポートケーブルの断線</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「6-3 配線方法」に基づき配線</li> <li>● 補修または部品交換</li> </ul>

※1 角度センサ交換の際は、角度センサの取り付け長穴位置がほぼ中央に来るように取り付けください。また、「2 初期設定」に基づきシャッタのゼロ点設定を行ってください。

※2 電源を切るまで、全ての操作はできません。電源を入れ直してください。


・シャッターの不調判断について

「速度」「散布量」「散布間隔」「開度補正」LEDで、右側シャッターの不調か、左側シャッターの不調か判別することができます。

原因が「シャッターが開いている」の場合は、両シャッター同時の不調を判別することが可能です。それ以外の不調は、両シャッター同時の不調でも片方のみの表示になります。


・右側シャッターの不調のとき

「散布間隔」「開度補正」LEDが点滅

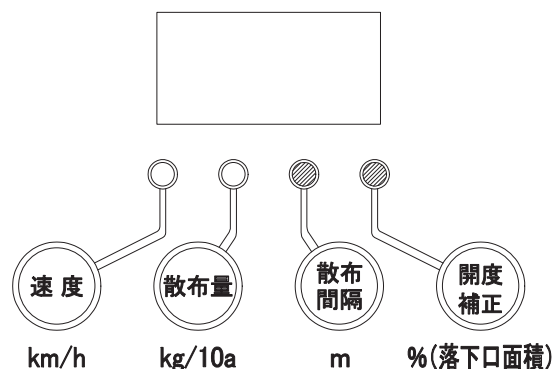

・左側シャッターの不調のとき

「速度」「散布量」LEDが点滅

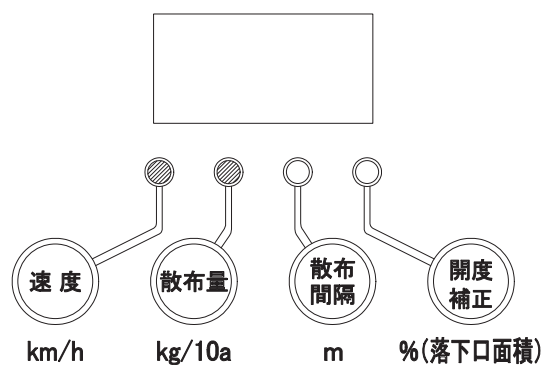


原因や処置の仕方がわからない場合は下記の事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式 (型式)
3. 製造番号
4. 故障内容 (できるだけ詳しく)

この商品は、予告無に仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

# 8 配線図

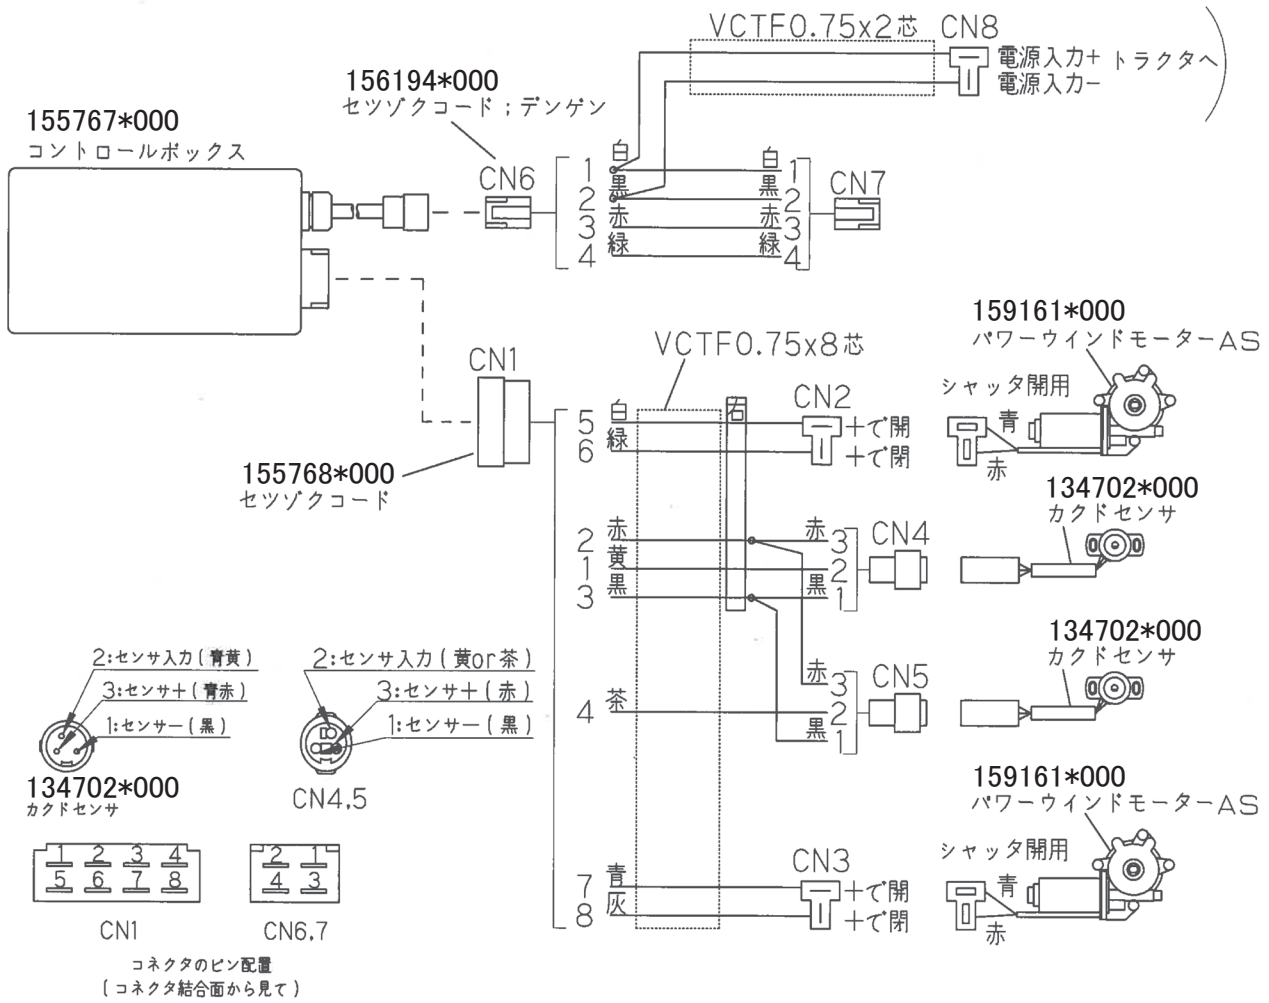

※各種電装品は、別紙部品表の部品番号で注文願います。



調 整

S-260526D1

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233