

STAR

中型ロールベーラ

取扱説明書

製品コード

K49409

K49410

型 式

TRB0930WT TRB0930WN

K49413

K49414

TCR0930WT TCR0930WN

**部品ご注文の際は、ネームプレートをお確かめの上
部品供給型式を必ずご連絡下さい。**

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIスター

⚠ 安全に作業するため

安全に関する警告について

本機には、⚠印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて




その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。



本機を運転するときには、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。



- 作業に適した、だぶつきのない着用で行って下さい。
- 酒を飲んだとき、過労ぎみ、病気や妊娠しているときは、作業をしないで下さい。子供には運転させないで下さい。
- 本機を運転するときは、両脚の安全を確認して下さい。
- 運転席には、必ず足掛けや調整をして下さい。
- 点検や調整をするときは、必ずPTOなどの動力遮断や動力停止（エンジン、電源など）をしてから行って下さい。
- 点検・調整で取り外したカバー類は必ず元通りに取り付けて下さい。
- 他人に本機を貸すときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するよう督促して下さい。

部品番号 106419



トワインを手で中に入れると、巻き込まれてケガをする事があります。
必ずPTOおよびエンジンを切ってから行って下さい。
トワインを握る時およびトワイン着付装置を調整する時、巻き込まれてケガをする事があります。
必ずPTOおよびエンジンを切ってから行って下さい。


部品番号 106584



運転中又は回転中、ユニバーサルジョイントに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

手を入れないで下さい。

部品番号 106170

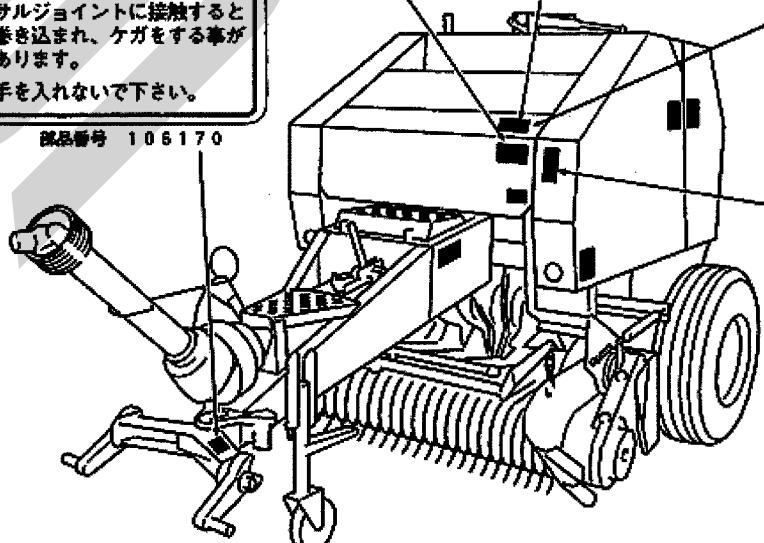

運転中又は回転中、ネットフレーム内に手を入れると、ナイフが刺さり、ケガをすることがあります。ネットフレーム内に体を絶対に手を入れないで下さい。

部品番号 106587




運転中又は回転中、ピックアップに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

周囲に人を近づけないで下さい。

ピックアップへの手供給は、危険です。やめて下さい。


ピックアップ頭に糞が詰まつた時は、必ずPTOおよびエンジンを切ってから除去して下さい。

部品番号 106479

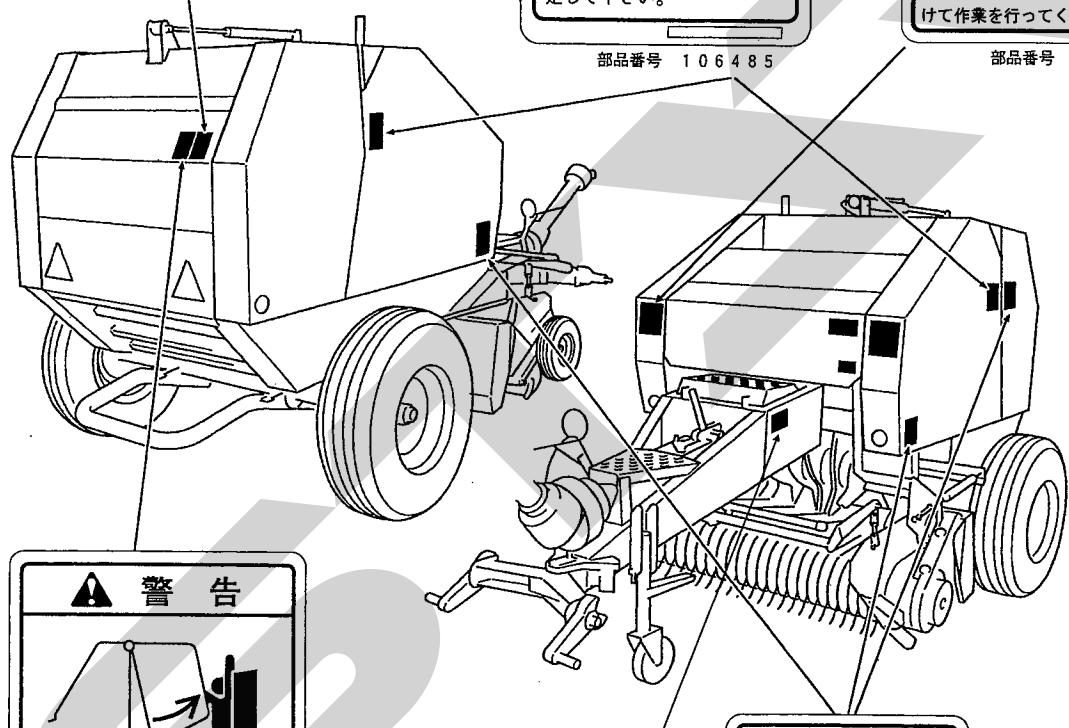

株式会社IHIスター	
IHI STAR Machinery Corporation	
製型式 MODEL	
品型式 MODEL	
部品供給型式	
製造番号 MFG. No.	

販売店名欄、郵便番号欄を記入ください。

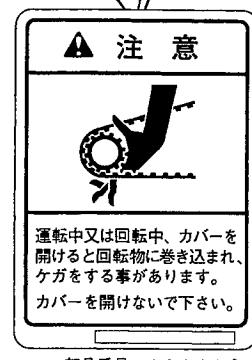

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大切なものです。

ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、本取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲ 注意

- 機械の取り扱いで分からぬ事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は分からぬ事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲ 注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。
作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲ 警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。

- 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
- 酒を飲んだ時。
- 機械操作が未熟な人。
- 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲ 警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。
次に示す服装で作業してください。

- 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。

- ヘルメットを着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲ 警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からぬため、思わぬ事故を起こす事があります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲ 注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
機械の改造はしないでください。
アタッチメントは、当社指定製品を使用してください。
部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲ 注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

エンジン始動・発進する時は

▲ 警告

- エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。
運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- エンジンを始動する時、主変速レバーを「N」(中立)にして行わないで、変速機が接続状態になっているため、トラクタが暴走し思わぬ事故を起こす事があります。
主変速レバーを「N」(中立)にして行ってください。
- 急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。

- 室内で始動する時、排気ガスにより中毒になる事があります。
窓、戸などを開け、十分に換気してください。
- PTOを切らないでエンジンを始動すると、急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケガをする事があります。
PTOを切ってから始動してください。

作業機を着脱する時は

▲ 警告

- 作業機を着脱するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注意

- 作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業機をトラクタから切り離す時、輪止めをせずに行うと、作業機が爆走して思わぬ事故を起こす事があります。
切り離す時は、スタンドを接地させ、作業機の車輪に輪止めをしてください。
- 連結するトラクタによっては、前輪荷重が軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ事故をまねく事があります。
トラクタヘフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

パワージョイントを使用する時は

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが破損したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。
損傷したらすぐに取り替えてください。
使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。
PTOを切り、トラクタのエンジンをとめて、行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。
トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。

▲ 注意

- 最伸時の重なりが 100mm を下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しけがをする事があります。
最縮時の隙間が 25mm よりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きる事があり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。
適正な重なり量で使用してください。
- パワージョイントを接続した時、クランプピンが軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、ケガをする事があります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめてください。

公道走行禁止

▲ 注意

- トラクタに作業機を連結して公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

移動走行する時は

▲ 危険

- 移動走行する時、トラクタのブレーキペダルが左右連結されていないと、片ブレーキになり、トラクタが左右に振られ横転などが起こり、思わぬ事故をまねく事があります。
ほ場での特殊作業以外は、ブレーキペダルは左右連結して使用してください。

▲ 警告

- トラクタに運転者以外の人を乗せると、トラクタから転落したり、運転操作の妨げになって、緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをする事があります。
トラクタには、運転者以外に人は乗せないでください。
- 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。
急制動・急旋回はしないでください。
- 坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。
低速走行してください。
- 旋回する時、内輪差により周囲の人を作業機に巻き込み、ケガをさせる事があります。
周囲の人や障害物との間に十分な間隔を保ってください。
- 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。

路肩は走行しないでください。

- 高低差の大きい段差を乗り越えようすると、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。

あゆみ板を使用してください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。

また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。

作業機の上には、人や物などは乗せないでください。

▲注意

- 作業機への動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。

移動走行する時は、PTOを切ってください。

作業中は

作業する時は

▲警告

- 運転中又は回転中、ピックアップに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないでください。

ピックアップへの手供給は、危険です。

やめてください。

ピックアップ部に草が詰まった時は、必ず作業クラッチ及びエンジンを切ってから除去してください。

- 運転中又は回転中、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。

ローラに触れないでください。

ローラに草が巻き付いた時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないでください。

後方をよく確認してから開けてください。

- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれ、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないでください。

ゲートを開けて点検・調整する時は、ストップバレブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

- 傾斜地で排出すると、ペールが転がり、巻き込まれてケガをすることがあります。

ペールの排出は、平坦な場所で行ってください。

- トワインを収納する時およびトワインを通す時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。

PTOを切り、エンジンをとめてから行ってください。

- 作業する時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをすることがあります。

周囲に人を近づけないでください。

- 作業機指定のPTO回転速度を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをすることがあります。

指定回転速度を守ってください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをすることがあります。

また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガをさせることがあります。

作業機の上には、人や物などは乗せないでください。

- 傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故をまねくことがあります。

低速で作業してください。

下り作業をする時、坂の途中で変速すると、暴走する原因となります。

坂の前で低速に変速して、ゆっくりとおりてください。

- わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こす事があります。

前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。

- 手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、事故を起こす事があります。

しっかりとハンドルを握って運転してください。

▲注意

- 運転中又は回転中、ユニバーサルジョイントに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。

手を入れないでください。

- 運転中又は回転中、カバーを開けると回転物に巻き込まれ、ケガをすることがあります。

カバーを開けないでください。

- 機械の調整や、付着物の除去などをを行う時、PTO及びエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

- 原料水分が20%を越えた牧草を梱包すると、牧草のくん炭化あるいは自然発火する事があります。

十分乾燥してから梱包してください。

- 乾草舎で発煙を認めた場合は、搬出作業を中止して直ちに消防署に通報し、その指導に従ってください。

トラクタから離れる時は

▲警告

- トラクタから離れる時、傾斜地や凹凸地などに駐車すると、トラクタが暴走して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で安定した場所に駐車し、トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

不調処置・点検・整備をする時

▲危険

- 運転中又は調整中、ネットフレーム内に手を入れると、ナイフが動き、ケガをすることがあります。ネットフレーム内には絶対に手を入れないで下さい。

▲警告

- トワイン・ネット巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。
エンジンおよびP TOを切ってから行ってください。
- ゲートを開けての点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれてケガをする事があります。
ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。
取扱説明書に基づき行ってください。
- ロワーリングで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。
トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、本機が不意に動き出して思わぬ事故を起こす事があります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- P TOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に本機が動き出して思わぬ事故を起こす事があります。
P TOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- 油圧の継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。
元通りに取り付けてください。

作業が終わったら

機体を清掃する時は

▲注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。
P TOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。
- カッティングデバイスのナイフまわりの草を除去する時、ナイフで手をけがする事があります。手がナイフに触れないよう気を付けて作業を行ってください。

終業点検の励行

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

もくじ



安全に作業するため

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	6
作業前に	3	不調処理・点検・整備をする時	6
作業中に	5		

1 トラクタへの装着

1 各部の名称とはたらき	9	4. トワインの通し方	15
2 適応トラクタの範囲	11	5. ネットロールの装着	16
3 組立部品	11	5. パワージョイントの装着	17
1. 解梱	11	1. 長さの確認方法	17
2. 組立部品の明細	11	2. 切断方法	17
3. 組立要領	11	3. 安全カバーの着脱方法	18
4. トラクタへの装着	11	4. パワージョイントの連結	18
1. ロワーリンクへの連結	11		
2. ソウサボックスの取付	12		
3. 電装の接続	12		

2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	19	2 エンジン始動での点検	20
1. トラクタ各部の点検	19	1. トラクタ油圧系統の点検	20
2. 連結部の点検	19	2. ゲート開閉用油圧系統の点検	20
(1) ロワーリンクと2Pフレームの 連続点検	19	3. 油圧装置の点検	20
(2) パワージョイントの点検	19	4. 作業機の電装がトラクタと正しく連動するか	20
(3) 電装コネクタの点検	19	3 給油箇所一覧表	21
3. 製品本体の点検	19		

3 作業の仕方

1 本 製 品 の 使 用 目 的	24	(2) カッティングナイフの取外し	26
2 作 業 の た め の 調 整	24	7. エンチョウプレートの調整	27
1. ピックアップタイン地上高の調整	24	3 作 業 要 領	27
2. トワイン巻数の調整	25	1. ウィンドローの作り方	27
3. トワインガイドの調整	25	2. 実作業の要領	28
4. ネット巻数の調整	25	(1) トワイン・ネット自動操出しの時	28
5. 梱包密度の調整	26	(2) 手動操出しの時	29
6. カッティングナイフの調整	26	4 運 搬	29
(1) 梱包するものによる調整	26		

4 作業が終わったら

1 作 業 後 の 手 入 れ	31	2 長 期 格 納 す る 時	31
-----------------	----	-----------------	----

5 点検と整備について

1 点 檢 整 備 一 覧 表	32	6. ロータとスクレーパのすきま調整	34
2 電 球 の 交 換	33	7. スクレーパの調整	35
3 各 部 の 調 整	33	8. F L ローラとスクレーパの調整	35
1. ローラチェーンの張り調整	33	9. 梱包密度検出リンクの調整	35
(1) ローラ・ロータ・スクリュー、駆動部	33	10. トワインテンションの調整	36
(2) パワーパッケージ	33	11. アームテンションスプリングの調整	36
(3) ピックアップ駆動部	33	12. バインディングナイフの調整	36
(4) バインディング駆動部	33	13. Vベルトストッパと張り調整	36
2. スリップクラッチの調整	34	14. ナイフアームのセット調整	36
3. ピックアップ浮動調整	34	15. ナイフとシャバーの調整	37
4. シャーボルトの交換要領	34	16. ロッドの長さと取付穴位置	37
(1) ローラ、駆動部シャーボルト	34	17. ネットブレーキスプリングの調整	37
(2) ロータ、駆動部シャーボルト	34	18. 給油装置の調整	37
5. スクリューとスクレーパのすきま調整	34		

6 不調時の対応

1 不 調 処 置 一 覧 表	38
-----------------	----


7 配線図

43

1 トラクタへの装着


適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

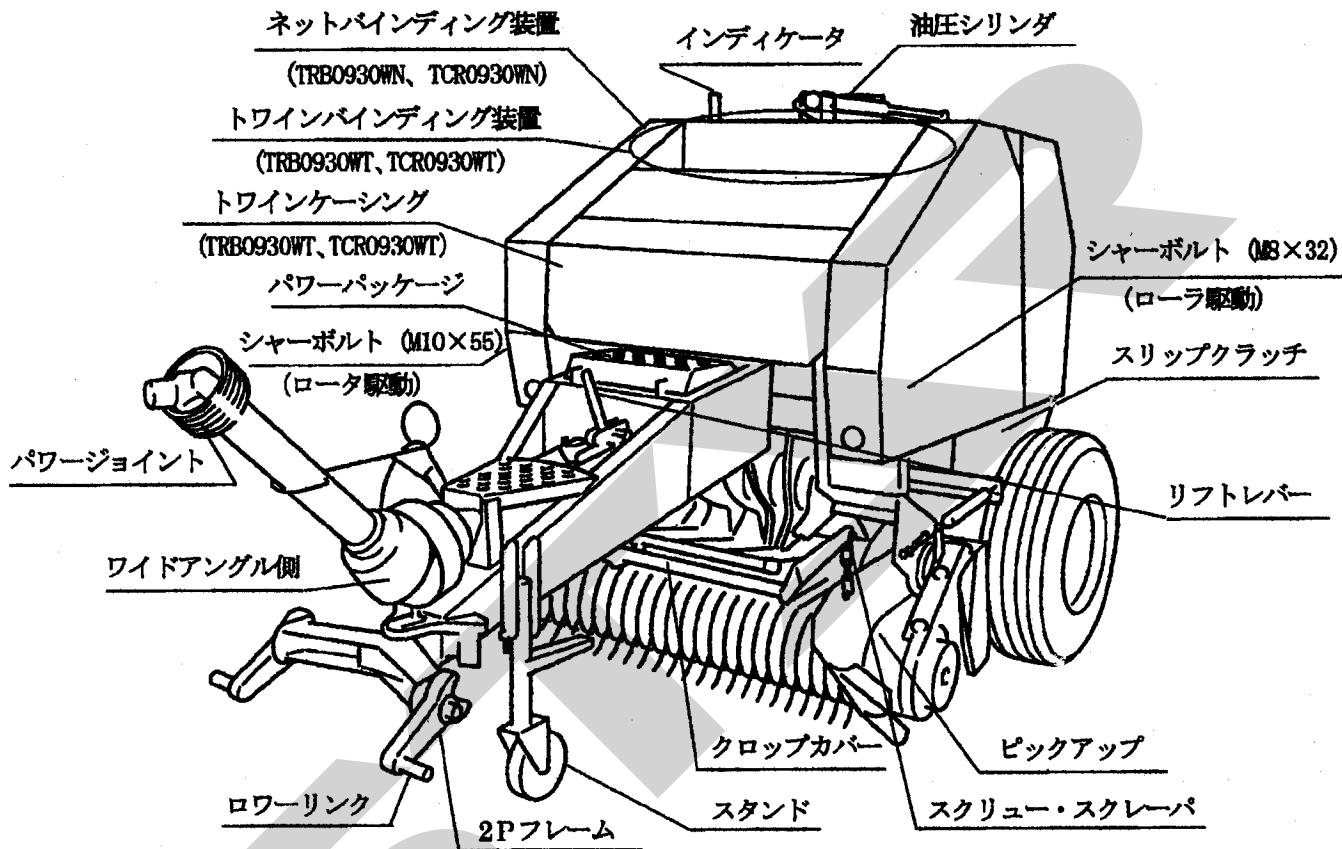


1. 2Pフレーム
トラクタとロールベーラ本体を連結させるものです。
2. ピックアップ
牧草・稻ワラ等を拾い上げます。
3. リフトレバー
ピックアップを移動状態↔作業状態の切換えに使用します。
4. クロップカバー
クロップカバーは、牧草・稻ワラのロータへの円滑な供給を補助するものです。
5. スクリュー・スクレーパ
スクリューは、ピックアップで拾い上げられた牧草・稻ワラのロータ巾より外側の部分を内側に移動させるものです。
スクレーパは、スクリューへの牧草・稻ワラの巻付きを防止するものです。

6. スリップクラッチ
スリップクラッチは、ピックアップ・スクリューに過負荷が作用した場合に動力の伝達を遮断し、ピックアップ部・スクリュー部の破損を最小限におさえるものです。
7. シャーボルト
シャーボルトは、過負荷が作用した場合にトラクタとロールベーラ本体の動力の伝達を遮断し、各部の破損を最小限におさえるものです。
8. パワーパッケージ
パワーパッケージは油圧を発生させ、油圧シリンダを作動させるものです。
9. ベールイジェクタ
ベールイジェクタは、排出時にベールを後方にころがしゲートの開閉を円滑にするものです。
10. ゲージホイール
ピックアップの高さを地面に追従させるためのものです。

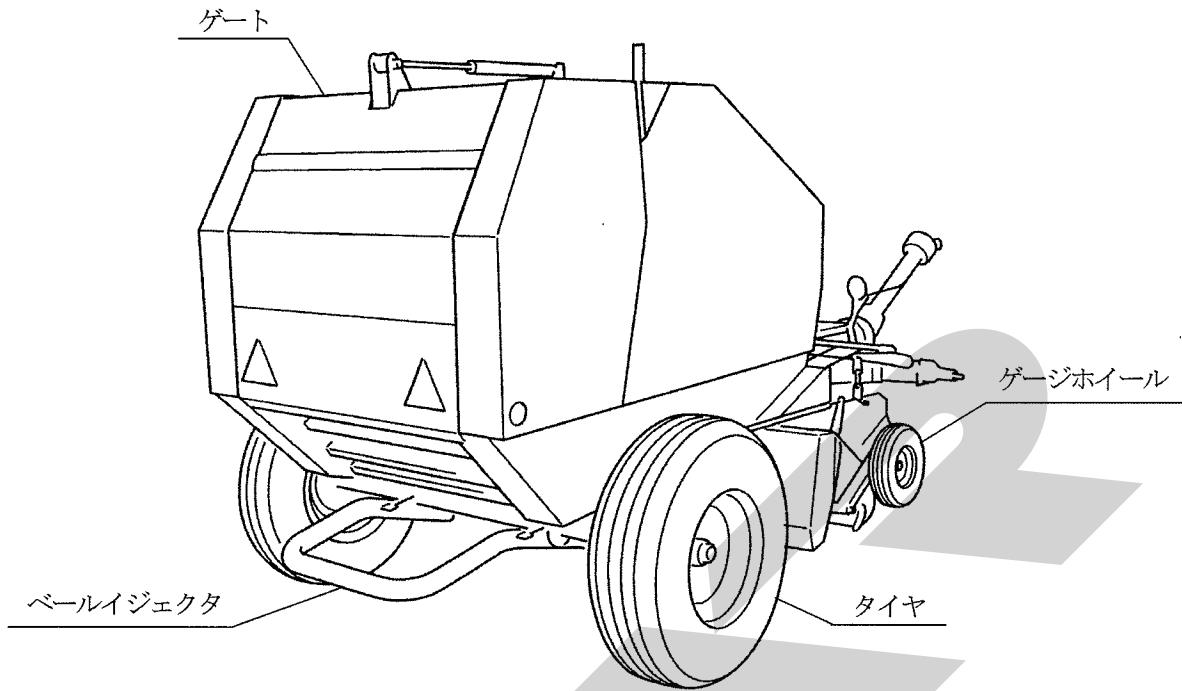

11. トワインバインディング装置 (TRB0930WT、TCR0930WT)


成形が終了したベールにトワインを巻付けるものです。
巻数は 12 卷、16 卷、20 卷の中から選ぶことができます。

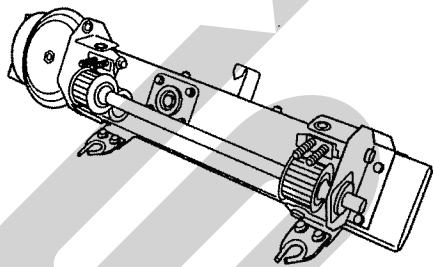

12. ソウサボックス


内蔵しているブザーでトワイン・ネットのバインディング開始を知らせ、ゲートの開閉の操作をするものです。

また、トワイン・ネットのバインディング装置の「自動モード」「手動モード」の切替えを行います。

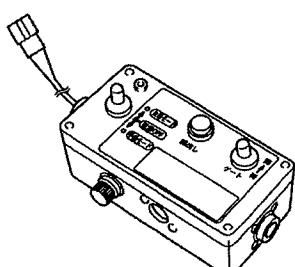

13. ネットバインディング装置 (TRB0930WN、TCR0930WN)


成形が終了したベールにネットを巻付けるものです。巻数は、2 卷、2.5 卷の中から選ぶことができます。

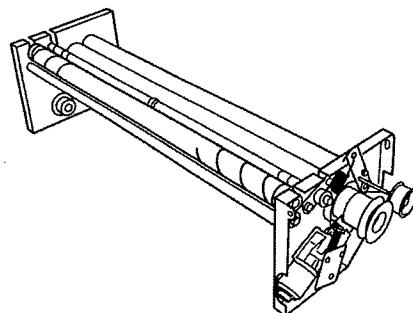

14. ロータ、スクレーパ (ロータ部)

ロータは、牧草・稻ワラをカッティングナイフに押し当てて切断しながらチャンバへ供給するものです。

スクレーパは、牧草・稻ワラのチャンバへの円滑な供給を補助するものです。

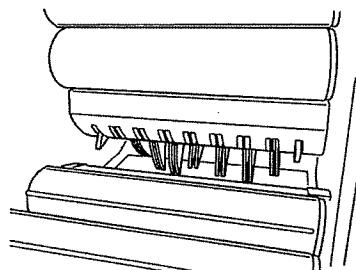

2 適応トラクタの範囲

本製品は適切なトラクタとの連結により的確に性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの連結によっては、本製品の耐久性に著しい悪影響を及ぼすことがあります。

この製品の適応トラクタは次の通りです。

型 式	適応トラクタ
TRB0930WT	22～44kW
0930WN	(30～60PS)
TCR0930WT	26～51.5 kW
0930WN	(35～70PS)

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーが出ないことがあります。

逆に適応トラクタよりも大きなトラクタでのご使用時には、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワーが出来てしまい、作業機の破損の原因となることがあります。

3 組立部品

1. 解梱

本機に仮組している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品がそろっているか確認してください。

3. 組立要領

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。

4 トラクタへの装着

1. ロワーリンクへの連結


▲ 警 告

- 作業機を連結させるためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをすることがあります。
トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。


▲ 注意

- 作業機をトラクタに連結する時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタが不意に動き出し、思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- (1) トラクタのエンジンを始動して、トラクタのロワーリンク先端部と作業機の左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。
エンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- (2) 左のロワーリンクを連結し、抜けどめにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクにさしてください。
次に、右のロワーリンクも同順で行ってください。
- (3) 左右のロワーリンクが同じ高さになるように、トラクタ右側のアジャストスクリューで調整してください。
- (4) トラクタのエンジンを始動し、トラクタロワーリンクを昇降する油圧レバーを操作して作業機を少し上げ、エンジンをとめてください。
- (5) 作業機中心がトラクタ中心におおよそ一致する位置に、チェックチェーンでセットし、作業機の横振れをなくしてください。
- (6) スタンドを上げ、サポートピン・リンチピンで固定してください。

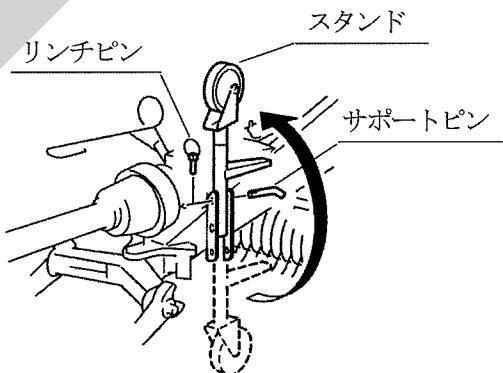

- (7) 作業機の姿勢が水平になるように、トラクタロワーリンクを調整してください。ロワーリンクブラケット支点のピンの地上高が 460 mm になるのが標準です。

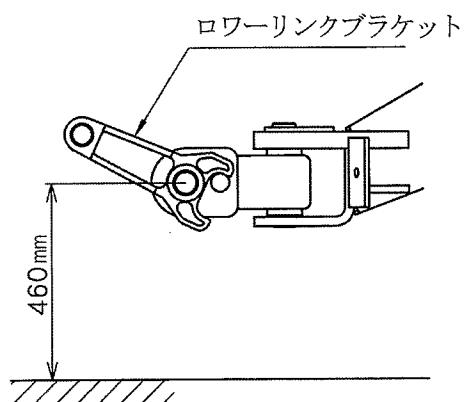


- (8) トラクタのハンドルをいっぱいに切りゆっくり前進して、トラクタと作業機が接触しないことを確認してください。トラクタと作業機の一部が接触する時は、トラクタの後輪のトレッドを狭くするか、旋回時にハンドルを切りすぎないよう十分注意して作業してください。

2. ソウサボックスの取付

取扱い上の注意

接続コードは、トラクタのタイヤに接触しない程度にたるみを持たせ、余分なたるみはトラクタ側にひもで固定してください。
使用しない時は、スイッチをOFFにしてください。
ソウサボックスは雨にあたらないところに置いてください。

- (1) コード；5000 をトラクタバッテリに配線してください。黒色は \ominus 側、赤色は \oplus 側です。
本製品はDC 12 V専用です。

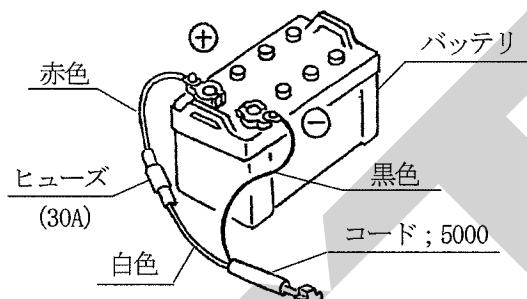


▲ 注意

- バッテリからバッテリコードを外すときは（-）側から外し、取り付けるときは（+）側から行ってください。
もし、逆にすると作業中工具がトラクタに接触した時火花が生じ、火災事故の原因になります。

- ① バッテリからバッテリ \ominus コードを外してください。
- ② バッテリ \oplus コードの端子部にコード；5000 の \oplus コード（赤色）端子を共締めしてください。
- ③ バッテリ \ominus コードの端子にコード；5000 の \ominus コード（黒色）端子を組み込んでからバッテリ \ominus コードの端子をバッテリに取付けてください。
- ④ トラクタ操作や作業の邪魔にならないように、コード；5000 を固定してください。

- (2) ソウサボックスは操作しやすい位置で、磁石部ができるだけ平らな面に接するように取付けてください。

- (3) ソウサボックスにコード；5000 を接続してください。

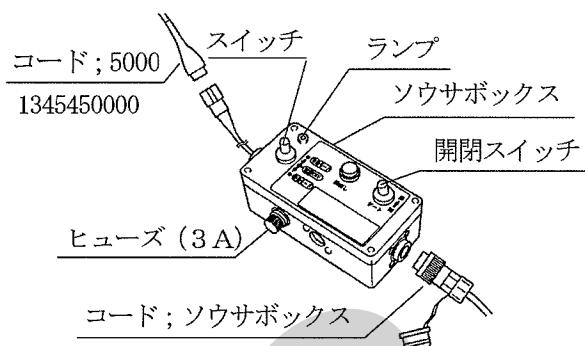

- (4) ソウサボックスを接続コードに接続してください。

- (5) ソウサボックスのスイッチを「自動モード」に入れてランプが点灯するか確認してください。

- (6) 点灯しない場合は以下の点を確認してください。

- ソウサボックスのヒューズ（3 A）の切断
- コード；5000 のヒューズ（30 A）の切断
- バッテリとコードの $\oplus\ominus$ の接続の間違い

取扱い上の注意

ソウサボックスとバッテリを接続するコードは、スター純正品のコード；5000 を使用してください。

3. 電装の接続


取扱い上の注意

トラクタに電装品の結線をする時、エンジンキーをOFFにしないで行うとショートする事があります。
エンジンキーをOFFにして行ってください。

作業機にはトラクタと連動するテールランプを装備しています。

電装はトラクタとコネクタで接続します。
トラクタ側の外部電装品取り出し口がD I N規格7Pコネクタで装備されている場合は、そのまま作業機側コネクタをトラクタ側コネクタに接続してください。


作業機側コネクタ

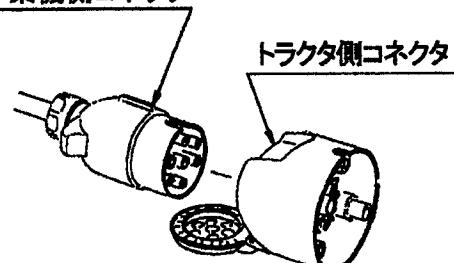

又、6Pコネクタ（オスコネクタ、メスコネクタ）、
8Pコネクタに対応した中間ハーネス（1172730000）
を装備しています。

トラクタ側の外部電装品取り出し口が6Pコネクタ
(オスコネクタ、メスコネクタ)、8Pコネクタで装備
されている場合は中間ハーネスを使用して接続して
ください。

又、トラクタによっては、電装品を接続すると、
リレーの容量が不足し、点灯しないときがあります。
トラクタのリレーの容量不足で電装品が点灯しない
ときはトラクタ販売店にご相談ください。

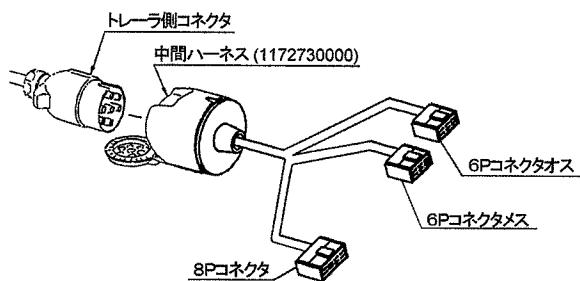


【 電装コネクタメーカー別対応表 】

	配線差し替え必要なし			配線差し替え必要			
	8 P コネクタ			8 P コネクタ(配線一覧表 ※1)			
	TG233 TG293 TG253 TG313 TG273 TG333			TG21 T5010 TG23 T5020 TG25 T6010 TG27 T6020 TG29 T625 TG31 T7010 TG33 T7020 TG37 T725 TG43 T8010 TG48 T8020 TG53 T825 T885 T9510 T9520 T985 T10510 T10520 T1085			
井 関 農 機	7 P コネクタ(DIN規格) TR55 T70 T105 TR63 T750 T1053 T80 T115 T850 T1153 T88 T125 T883 T1253 T950 T953 T98			TA210 TA417 TG21 T5010 TA230 TA435 TG23 T5020 TA250 TA437 TG25 T6010 TA270 TA450 TG27 T6020 TA290 TA455 TG29 T625 TA295 TA467 TG31 T7010 TA320 TA505 TG33 T7020 TA325 TA527 TG37 T725 TA337 TA607 TG43 T8010 TA340 TA345 TG48 T8020 TA357 TG53 T825 TA370 T885 TA375 T9510 TA410 T9520 TA415 T985 T10510 T10520 T1085			
三菱				6 P オスコネクタ(配線一覧表 ※3) MT43 MT48			
ク ボ タ	6 P メスコネクタ L1-33 GL-268 GL-43 L1-345 GL-338 GL-430 L1-38 GL-35 GL-46 L1-385 GL-350 GL-470 L1-43 GL-368 GL-53 L1-435 GL-40 GL-530 L1-45 GL-400 GL-600 L1-455 GL-418			8 P コネクタ(配線一覧表 ※2) M-4830 M1-46 MD-77 GM-49 M-90 M-7530 M1-55 MD-87 GM-56 M-100 M-8030 M1-60 MD-97 GM-64 M-115 M1-65 MD-107 GM-73 M-125 M-4950 M1-75 MD-117 GM-82 M-5950 M1-85 GM-90 M-6950 M1-100 M-7950 M1-115 M-9550			
タ	8 P コネクタ L-46 GL-277 KL28H GL-337 KL31H GL-367 KL34H GL-417 KL38H GL-467 KL41H KL46H KL50H			M-4970 M-5270 M-6970 M-7970 M-9570 M-10570			
ヤ ン マ	6 P オスコネクタ AF-250J F395 US-32 AF-250JR F475 US-32R AF-270J F535 US-36 AF-270JR US-36R AF-290J US-40 AF-290JR US-40R AF-310J US-46 AF-330J US-46R AF-330JR US-50 AF-350J US-50R AF-350JR AF-400J						
	8 P コネクタ AF-520R PF-82 AF-620R PF-92 AF-720R						
	7 P コネクタ(DIN規格) ジョンディア						
	7 P コネクタ(DIN規格) ニューホランド FIAT						
輸入トランクタ							


【配線一覧表】

スター摘要		コネクタ	中間ハーネス						7Pコネクタ (DIN規格)
			8Pコネクタ			6Pオスコネクタ		6Pメス コネクタ	
燈火装置動作	配線色	トラクタ	ヤンマー クボタ ヰセキ	※ ヰセキ	※ クボタ	ヤンマー	※ 三菱	クボタ	スター標準仕様
方向指示左	緑	端子番号	3	6	4	4	2	1	1/L
	赤		4	5	5	5	4	3	6/54
	黄		6	2	3	1	3	5	5/58R
	白		5	1	7	6	5	6	4/R
	黒		1	8	2	ボディアース	ボディアース	ボディアース	3/31

作業機側コネクタの配線は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

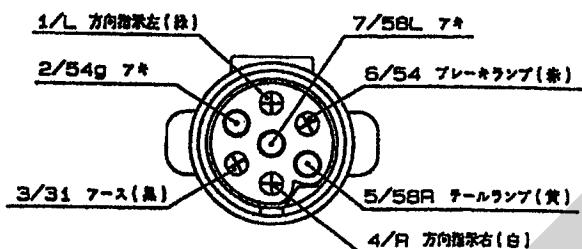

中間ハーネスの8Pコネクタおよび6Pコネクタ(オス、メス)は下図の通りです。なお、コネクタは接続面方向から見ています。

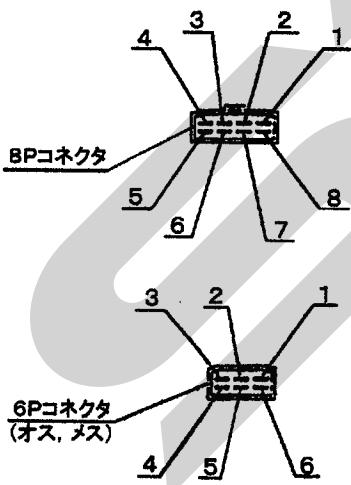

配線替えが必要な場合は、上記「配線一覧表」に基づき、配線の差し替えを行ってください。

また、トラクタ側に外部電装品取り出し口が設備されていない場合は、別途トラクタ側コネクタの電気配線が必要となります。

4. トワインの通し方 (TRB0930WT・TCR0930WT)

警 告

- トワインを収納する時およびトワインを通す時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
PTOを切りエンジンをとめてから行ってください。

取扱い上の注意


トワインはスター純正の次のものを使用してください。

TP 12000


上記以外のトワインを使用すると、繰出し不良が発生する可能性があります。

- トワインを、トワインケーシング内に4個収納してください。
- 隣どうしのトワインの終わりと始めを結んでください。
結び方はトワインを半分に裂き、それぞれの結び目がずれるようにして、結び目を小さくしてください。


5. ネットロールの装着 (TRB0930WN, TCR0930WN)

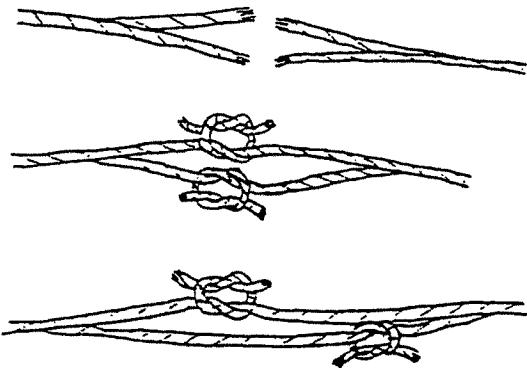

- (3) トワインプーリを矢印の方向（時計回り）に回しトワインガイドが右に動き、（左に動く場合は右に動くまで回し続ける）ナイフをすぎて、5cm程度の所でとめてください。トワインガイドのスタート位置です。

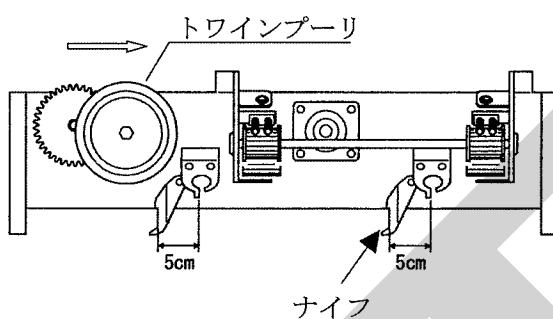

- (4) トワインAの始端部を1～8の順序でトワインCの始端部を①～⑧の順序で通します。

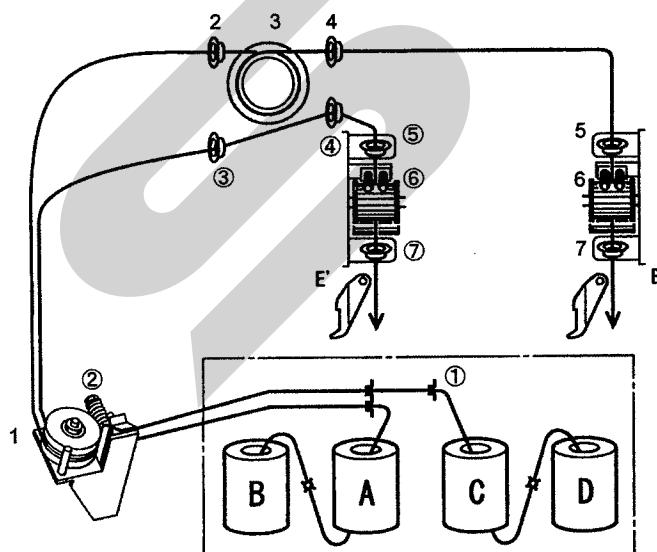

- (5) トワインA、Cの始端部をバインディングナイフE・E'で切り、そのままトワインを下げておきます。

△ 警告

- ネットロールを収納する時およびネットを通す時、回転部や可動部に接触すると、巻き込まれ、ケガをすることがあります。
PTOを切りエンジンをとめてから行ってください。


取扱い上の注意

ネットロールはスター純正の次のものを使用してください。


NET 1010

純正品以外を使用した場合、取付不可・切断不良・巻付発生等の原因となり、故障につながる可能性があります。

- (1) アームを手で引っぱり、シャフトを矢印の方向に回転させ、L寸法（シャフトの突起部とラッチのスキマ）を5mm以内にします。（スタート位置）

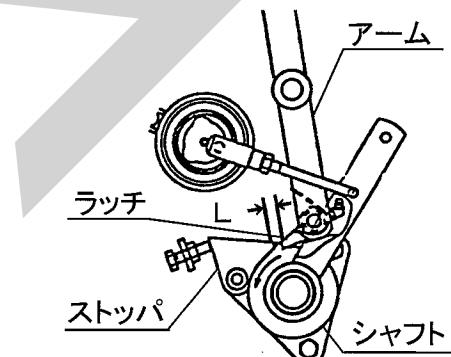

- (2) ブレーキアームを起こします。
ネットロール6巻方向は下図の方向とし、2本のローラの下と上を通して、ゴムローラとフラットローラの間に束ねて置きます。

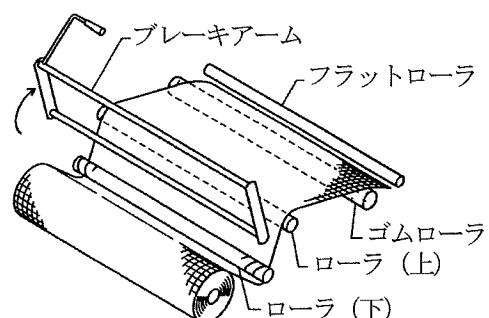

ブレーキアームを手前に戻して、ネットロールを押さえます。

5 パワージョイントの装着

▲ 危険

- カバーのないパワージョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないパワージョイントは、使用しないでください。
- カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。損傷したらすぐに、取り替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- トラクタおよび作業機に着脱する時、第三者の不注意により、不意にパワージョイントが回転し、ケガをする事があります。PTOを切り、トラクタのエンジンを切ってから行ってください。
- カバーのチェーンを取り付けないで使用すると、カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転しない所に連結してください。


▲ 注意

- 最伸時の重なりが100mmを下回ると、ジョイントを回転させた時、破損しケガをする事があります。最縮時の隙間が25mmよりも小さくなると、ジョイントの突き上げが起きることがあり、ジョイントの破損をまねき、ケガをする事があります。適正な重なり量で使用してください。





1. 長さの確認方法

- (1) パワージョイント単体で、最縮長時の安全カバー(アウタ)端部位置を安全カバー(インナ)にマーキングしてください。
- (2) パワージョイント(アウタ)から、パワージョイント(インナ)を引き抜いてください。
- (3) ロワーリングを昇降させて、PTO軸とP I C軸が最も接近する位置で、昇降を停止してください。
- (4) ピン付きヨークのクランプピンを押して、PTO軸、P I C軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。
- (5) 安全カバー同士を重ね合わせた時、安全カバー(アウタ)と端部位置のマーキング位置の間隔が25mm以下の場合は、25mmの間隔を保つよう切削方法の手順に基づき切削してください。
- (6) ロワーリングを昇降させて、PTO軸とP I C軸が最も離れる位置で、昇降を停止してください。

- (7) 安全カバー同士を重ね合わせた時、パイプ(アウタ)とパイプ(インナ)の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いパワージョイントと交換してください。

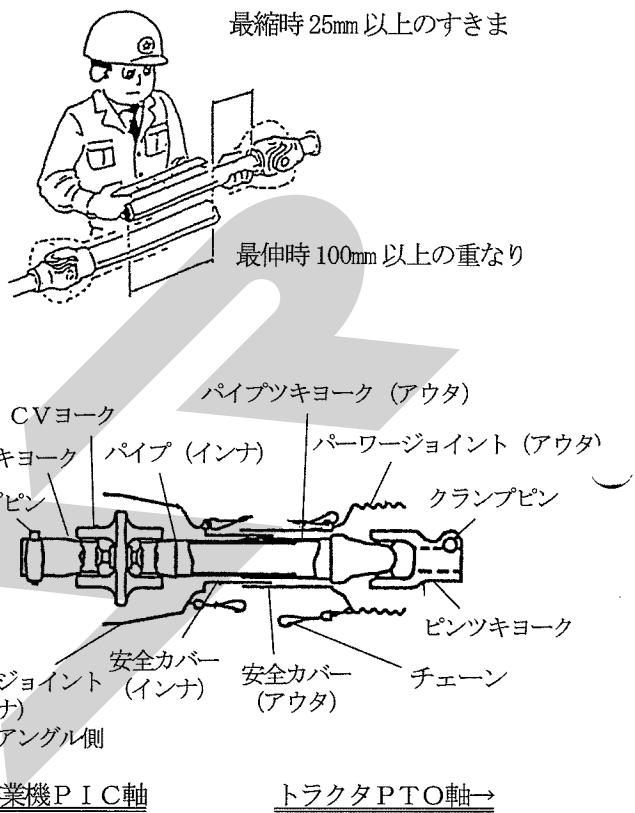


2. 切断方法

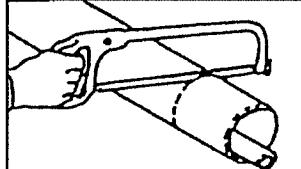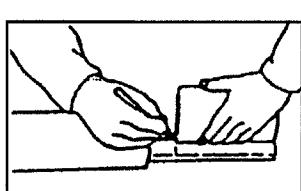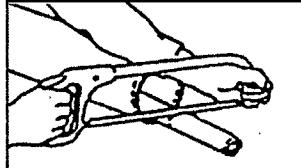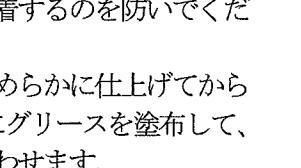- (1) 安全カバーのアウタ・インナ両方を長い分だけ切れます。
 
- (2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。
 
- (3) パイプのアウタとインナ両方を金ノコまたはカッターで切削します。切削する時は、パイプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切り粉が付着するのを防いでください。
 
- (4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げてからパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合わせます。
 


3. 安全カバーの脱着方法

(1) 安全カバーの分解手順


- ① 固定ネジを取り外してください。

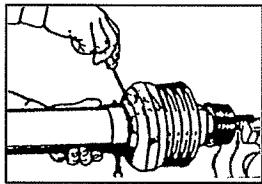


- ② 安全カバーを取り外し位置へ回してください。

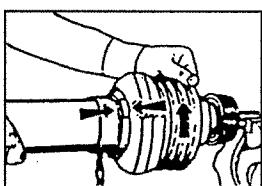

- ③ 安全カバーを引き抜いてください。

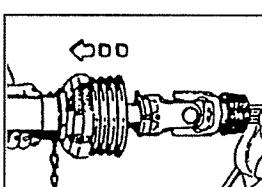


- ④ スライドリングを取り外してください。

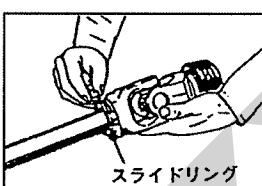


(2) 安全カバーの組立手順


- ① ヨークのスライドリング溝とパイプ(インナ)にグリースを塗ってください。

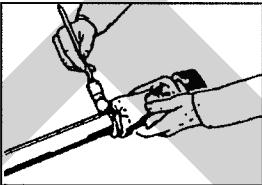


- ② スライドリングのつばをパイプ側に向け、切り口を開いて溝にはめてください。

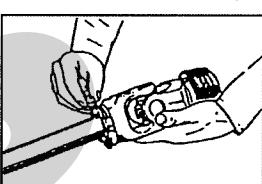

- ③ その上に安全カバーをはめてください。

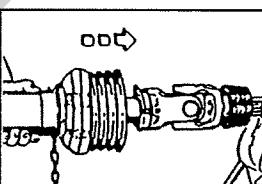

- ④ カバーをしっかりとまるまでまわしてください。

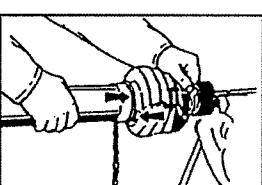


- ⑤ 固定ネジを締め付けてください。

4. パワージョイントの連結

(1) ピン付ヨークのクランプピンを押して、ワイドアングル側を作業機のP I C軸、他方をトラクタのPTO軸に連結し、クランプピンがもとの位置に出るまで押し込んでください。

▲ 注意

- パワージョイントを接続したとき、クランプピンが軸の溝に納まっているないと、使用中に外れ、ケガをすることがあります。
溝に納まっているか、接続部を押し引きして確かめて行ってください。
- パワージョイントの取り付け方向が逆の場合、ジョイントが破損し、ケガをすることがあります。

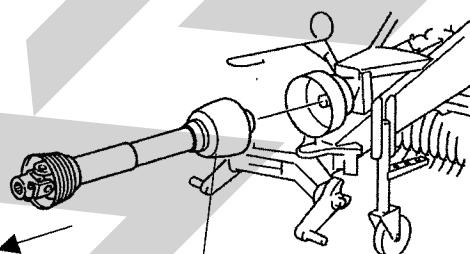

トラクタ側


ワイドアングル(CVヨーク)側

(カバーの大きい方)

※ジョイントのカバーの絵と取付方向は無関係です。

(2) 安全カバーのチェーンを固定した所に取り付け、カバーの回転を防いでください。

チェーンは3点リンクの動きに順応できる余裕を持たせ、また他へのひつかかりなどがないように余分なたるみを取ってください。

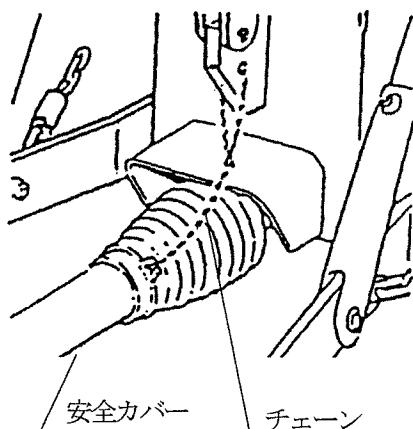

安全カバー

チェーン

2 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき、点検を行ってください。

2. 連結部の点検

(1) ロワーリンクと2Pフレームの連結部点検

- ① ロワーリンクピンのリンチピンは、挿入されているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「1-4-1 ロワーリンクへの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

(2) パワージョイントの点検

- ① ジョイントの抜け止めのクランプピンが軸の溝に納まっているか。
- ② ジョイントカバーのチェーンの取付に余分なたるみはないか。また、適度な余裕はあるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。損傷している時は、速やかに交換してください。
- ④ 不具合が見つかった時は、「1-5 パワージョイントの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。

(3) 電装コネクタの点検

- ① トラクタの電装コネクタと確実に接続されているか。
- ② 電装コードに余分なたるみはないか、また、適度な余裕があるか。

3. 製品本体の点検

- (1) 各部取付ボルトにゆるみはないか。
- (2) シャーボルトは切断されていないか。
シャーボルトが切断していましたら、部品表を参考にシャーボルトを交換してください。
- (3) カッティングナイフは、磨耗・破損していないか。
不具合が見つかった時は、「3-2-6-2 カッティングナイフの取外し」の説明に基づき取外し研磨あるいは部品交換してください。
- (4) ローラーチェーンの張りは、適正か。
不具合が見つかった時は、「5-2-1 ローラーチェーンの張り調整」の説明に基づき調整してください。

(5) 梱包密度検出リンクは、正規の状態に調整されているか。

不具合が見つかった時は、「5-2-8 梱包密度検出リンクの調整」の説明に基づき調整してください。

(6) ピックアップのスリップクラッチのスプリングは正規寸法か。

不具合が見つかった時は、「5-2-2 スリップクラッチの調整」の説明に基づき調整してください。

(7) トワインテンションのスプリングは、正規寸法か。

不具合がありましたら、「5-2-9 トワインテンションの調整」「5-2-10 アームテンションスプリングの調整」の説明に基づき調整してください。

(8) バインディングナイフは、トワインの切れが良いか。

トワインの切れが悪い場合は、部品表を参考に部品を交換してください。

(9) トワインは十分あるか。トワインの通し方は正しいか。トワインガイドは正規の位置になっているか。

不具合が見つかった時は、「1-4-3 トワインの通し方」説明に基づき不具合を解消してください。

(10) ネットの予備はあるか。

(11) タイン・ロータラッシュに損傷がないか。

損傷している時は、部品表を参考に部品を交換してください。

(12) 各部に牧草・稻ワラの詰まりはないか。

詰まりがある時は除去してください。

(13) 給油装置のリザーブオリーブタンクにオイルが十分入っているか。

オイルが足りない時は、「2-3 給油個所一覧表」の説明に基づきオイルを補充してください。

(14) 各部の給油・注油・給脂は十分か。

不具合が見つかった時は、「2-3 給油個所一覧表」の説明に基づき給油してください。

(15) タイヤの空気圧は適正か。

	タイヤサイズ	空気圧
走行用	11L-15-8PR	295kpa (3.0kg/cm ²)
ゲージホイール	11×4.00-5-4PR	310kpa (3.2kg/cm ²)

2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統の確認

トラクタロワーリングを昇降する油圧レバーを作成し、ロワーリングを上昇し、作業機を持ち上げた状態で、降下がなければ、異常はありません。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

2. ゲート開閉用油圧系統の点検


▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。
- ゲートを閉じる時、中に人がいるとゲートに挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
ゲートを開けて点検・調整する時は、ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲ 注意

- 油圧継手やホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをすることがあります。
補修もしくは部品交換してください。
継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

- (1) ソウサボックスのスイッチを「自動モード」または「手動モード」に入れます。
- (2) ゲート開閉のストップバルブ；1/4を「開」側(図の状態)に切替えます。
- (3) トラクタのエンジンを始動させて、PTOを回しながらセイギョボックスのスイッチを押します。
- (4) ゲートが上昇したら、スイッチを押しながらストップバルブ「閉」側に切替え、スイッチから手を離します。

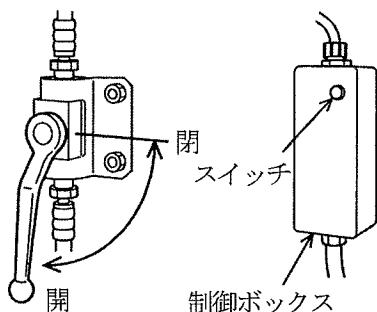

- (5) ゲートが下降しなければ、異常はありません。

ゲートが下降する時は、オイル漏れ箇所を探し、補修または部品交換をしてください。

ストップバルブをゆっくりと「開」側に切替えて、ゲートを閉じます。

3. 給油装置の点検

▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。

- (1) オイルタンクにオイルが入っているか確認してください。

- (2) PTOを回し、ソウサボックスのゲート開スイッチを操作し、ゲートを数回開閉します。

- (3) トラクタのエンジンをとめ、各ブラシから適量給油されている確認をしてください。

給油量が適量でない時は、「5-2-15 給油装置の調整」の説明に基づき調整してください。


補給するオイルはSAE90 ギヤオイル、タンク容量は1.5リットル。

4. 作業機の電装がトラクタと正しく連動するか
トラクタのブレーキ、ウィンカーの操作をして
作業機のテールランプが正しく連動するか確認してください。


3 給油箇所一覧表

- 給油・塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。


1. ギヤボックス

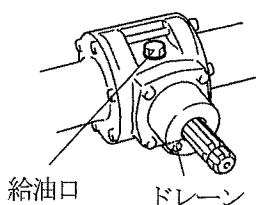


2. パワーパッケージ

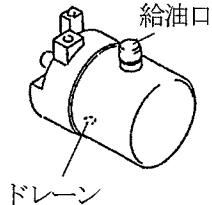


3. ゲート支点

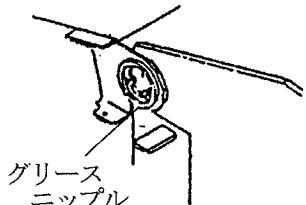


4. ハウジング

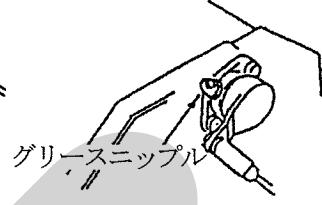


5. スプロケット

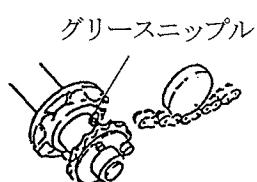


6. テンションアーム支点

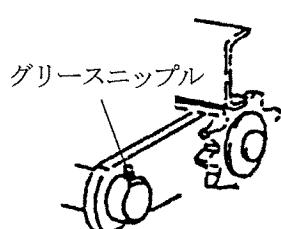


9. パワージョイント

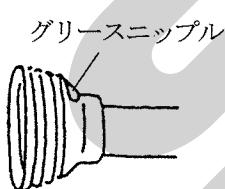


10. テンションアーム(スクリュー)

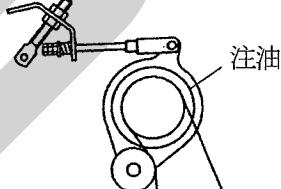


12. リンク

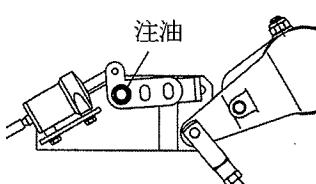



13. リザーブオイルタンク

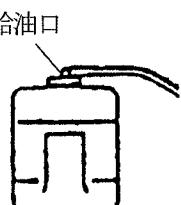

14. MDジョイント

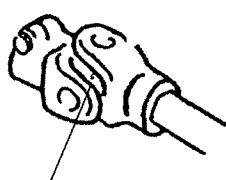


15. ゲージホイール支点

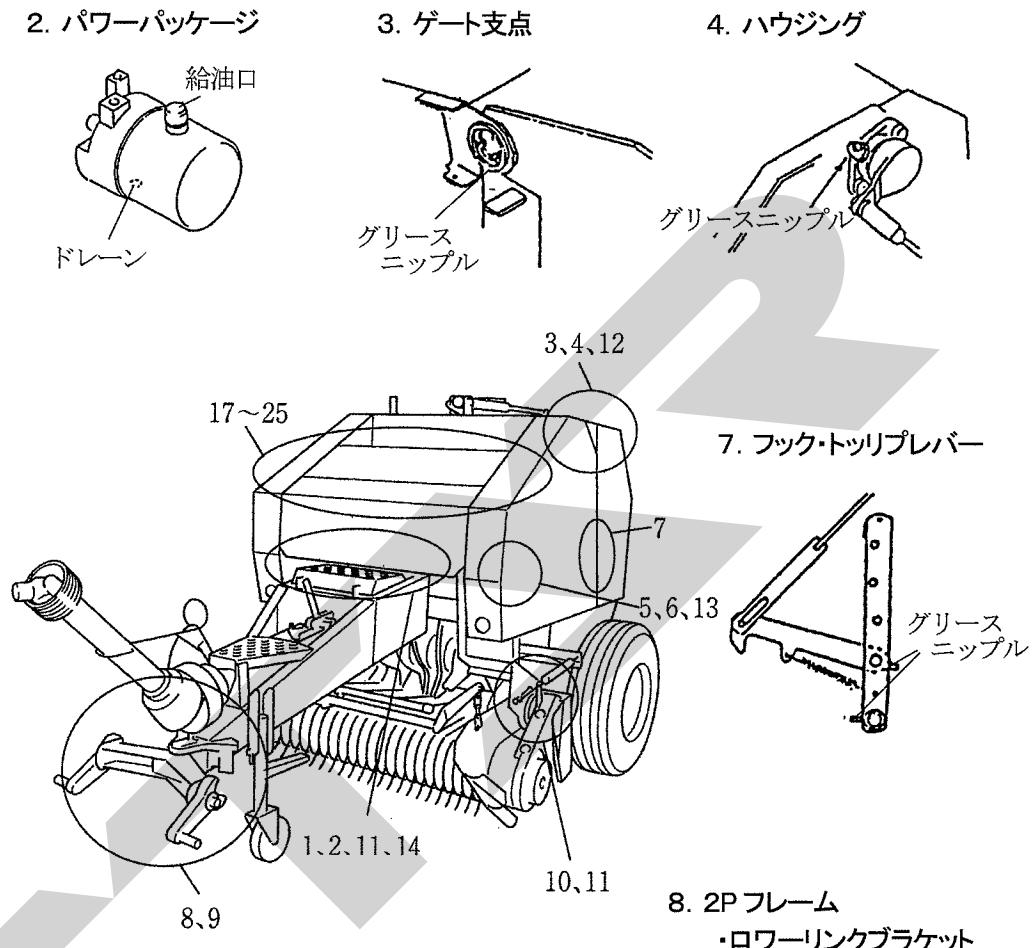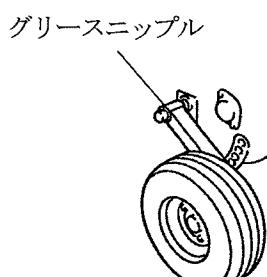


TRB0930WT, TCR0930WT


16. リンク支点

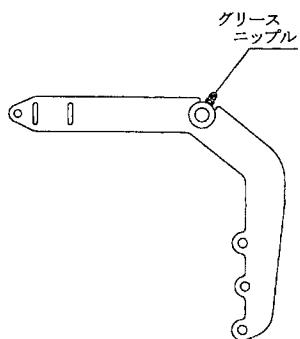

17. トワインバインディング

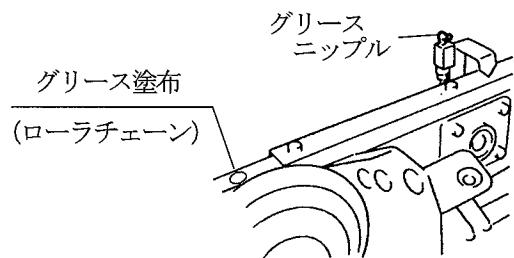

18. テンション支点

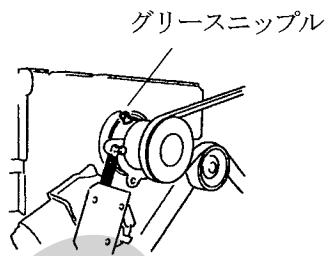




TRB0930WN, TCR0930WN

19. ハウジング


23. アーム支点

20. ラッチ
21. ストップ
22. クランクアーム支点

24. テンション支点

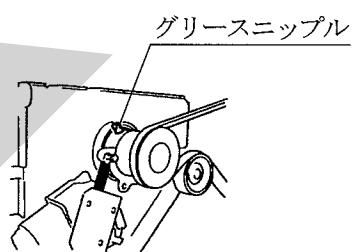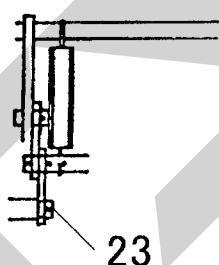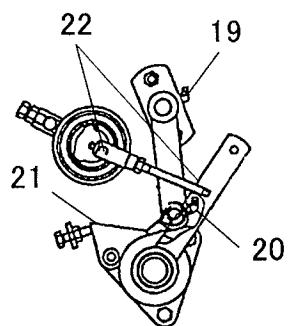

25. らせんローラ支点

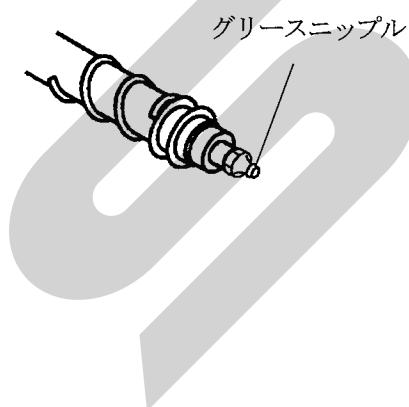

No.	給油場所	箇所	潤滑油の種類	交換・給油	給油量	備考
①	ギヤボックス	1	※1 集中給油グリース 4種；0号	100時間 又は 1シーズン	500g	
②	パワーパッケージ	1	耐摩耗性油圧作動油 ISO VG46	100時間	1.0ℓ ※3	
③	ゲート支点	4	グリース；2号	使用ごと	適量	グリースニップル
④	ハウジング	2	"	"	"	"
⑤	スプロケット	2	"	"	"	"
⑥	テンションアーム支点	5	"	"	"	"
⑦	フック・トリップレバー	4	"	"	"	"
⑧	2Pフレーム ・ロワーリンクブラケット	3	"	"	"	
⑨	パワージョイント	-	"	"	"	"
⑩	テンションアーム(スクリュー)	2	"	"	"	"
⑪	ローラチェーン	4	グリース塗布	"	"	集中給油箇所以外 オイル塗布は不可
⑫	リンク	1	オイル注油	"	"	"
⑬	リザーブオイルタンク	1	※2ギヤオイル SAE 90 API GL-5	使用ごと 補充	最大 1.5ℓ	タンクに表示してある MAXの線は本作業機と関係なし
⑭	MDジョイント	1	"	"	適量	グリースニップル
⑮	ゲージホイール支点	1	グリース；2号	"	"	グリースニップル
⑯	リンク支点	1	"	使用ごと	適量	グリースニップル
⑰	トワインバインディング	1	・グリース；2号 ・グリース塗布	"	"	グリースニップル TRB0930WT、TCR0930WT
⑱	テンション支点	1	"	"	"	"
⑲	ハウジング	2	"	"	"	"
⑳	ラッチ	1	"	"	"	グリースニップル TRB0930WN、TCR0930WN
㉑	ストッパ	1	グリース塗布	"	"	TRB0930WN、TCR0930WN
㉒	クランクアーム支点	2	オイル注油	"	"	"
㉓	アーム支点	6	"	"	"	"
㉔	テンションアーム支点	1	グリース；2号	"	"	グリースニップル TRB0930WN、TCR0930WN
㉕	らせんローラ支点	4	"	"	"	グリースニップル TRB0930WN、TCR0930WN

※1 JOMO「リゾニックス EPO」又は相当品をお使いください。

※2 コスモ石油「コスモギヤー GL-5 80W-90」又は相当品をお使いください。

※3 No(2)の給油量はタンク内の適正量です。油圧ホース、シリンダが空の状態だった時には油圧作動後、
タンク内のオイル液面が給油口より40mmになるようにオイルを補充してください。

3 作業の仕方

1 本製品の使用目的

1. 本製品は、ほ場においての牧草、稻ワラ、麦かんの梱包作業に適しています。

他の用途には使用しないでください。

(1) 乾草牧草の梱包は、原料水分が20%以下に低下してから行ってください。

(2) ラップサイレージの梱包は、原料水分が50~60%で行います。

2. 雨上がり直後のほ場、ぬかるみのあるほ場、湿気の高いほ場では、作業を行わないでください。

ほ場が良く乾いてから作業を行ってください。

▲注意

●原料水分が20%を越えた牧草を梱包すると、牧草のくん炭化あるいは自然発火ことがあります。

十分乾燥してから梱包してください。

●乾草舎で発煙を認めた場合は、搬出作業を中止して直ちに消防署に通報し、その指導に従ってください。

取扱い上の注意

●天候などの影響により、やむをえず乾燥が不十分な牧草を梱包する場合でも、原料水分が25%以下に低下してから行い、さらに次のことを守ってください。

a 梱包は牧草舎の外に仮置し、熱や水分を蒸発させる。

b 仮置は必ず土台をして縦積とし、降雨時は被覆を行い、それ以外は取り外す。

c 時々梱包内部の温度を測定し、50~60°C以上の温度上昇が見られる場合は、速やかに梱包をほどき再乾燥する。

d 収納する時は、梱包内部の発熱がないか、または一時上昇した温度が30°C以下にまで下がったことを確認してから行う。

●乾草舎に堆積する時は、3段階以内で縦積みしてください。

●梱包した牧草は、数百kgの重量があるので、運搬・堆積・給餌時の荷くずれなどによる事故防止に努めてください。

●収納中雨もりなどによって、くん炭化することがあります。

事前に屋根などを点検し、補修をしてください。


●収納中はサイレージ臭や焦げ臭の発生に注意し、異常に気づいた場合は速やかに梱包を舍外に搬出してから温度を測定し、正常な梱包と、発熱している梱包を分離してください。

2 作業のための調整


1. ピックアップのタイン地上高の調整

(1) ピックアップのタイン地上高Hは、作業機を水平にした状態で、サポートピンの取付位置により調整します。

梱包するもの	H
細断ワラ	0 mm
長ワラ、牧草	20 mm

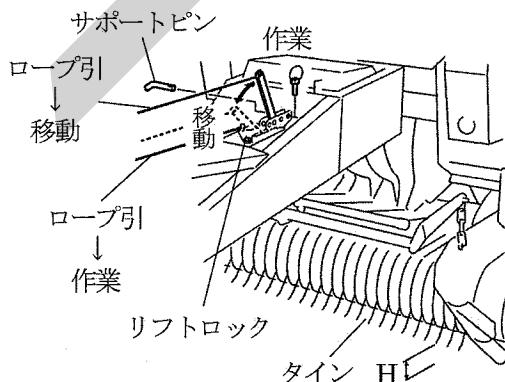

(2) リンチピンを外して、ゲージホイールを手前に引いて穴位置を変えて地上高Hを調整します。

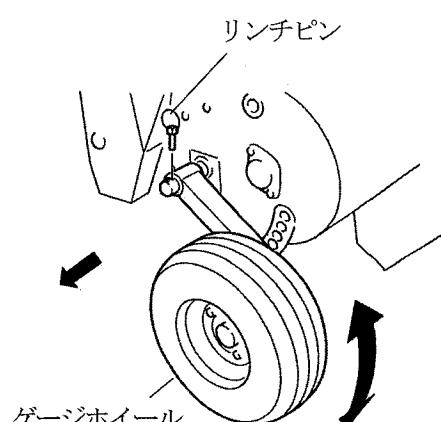

(3) ピックアップの移動状態・作業状態の切替えは、トラクタ座上よりロープを操作して行います。

ピックアップの状態	ロープの操作
移動	リフトレバー側のロープを引いて、リフトレバーをリフトロックにより固定する
作業	リフトロック側のロープを引いて、リフトレバーをサポートピンに当てる


取扱い上の注意

ほ場状態によるタイン地上高の微調整は、トラクタロワーリンクを昇降させる油圧レバーを操作して行います。

2. トワイン巻数の調整 (TRB0930WT、TCR0930WT)

ベルへのトワイン巻数は、梱包するものや後作業でのハンドリングの回数により調整します。

梱包対象	ハンドリング	トワインブーリ	巻数
切断ワラ 乾草ワラ	多 ↓ 小	大径ブーリ 中径ブーリ 小径ブーリ	20 16 12
牧草、長ワラ			

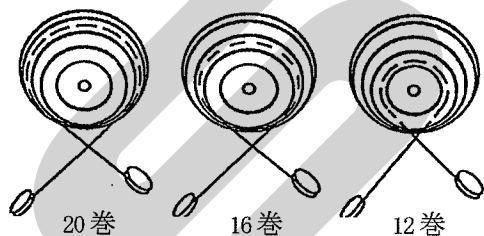


トワインの巻数は、トワインの太さにより若干変化し、トワインが太いと巻数が多くなります。
本表における巻数は、目安としてください。

3. トワインガイドの調整 (TRB0930WN、TCR0930WN)

トワインガイドは、トワインの両端の位置決めをします。梱包するものにより、取付位置を調整します。


梱包するもの	トワインガイド左側取付穴	トワインガイド右側取付穴
標準	外	外
麦稈、切ワラ	内	内

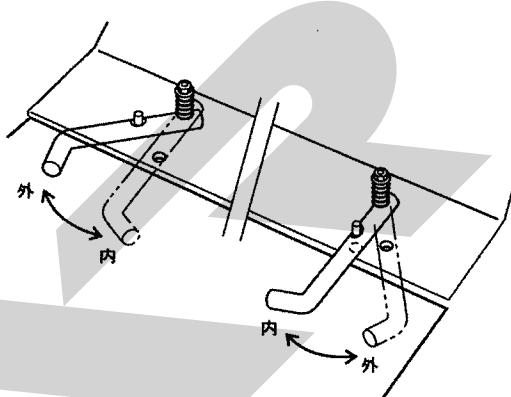

4. ネット巻数の調整 (TRB0930WN、TCR0930WN)

ベルへのネット巻数は、梱包するものや後作業でのハンドリングの回数により調整します。

梱包対象	ハンドリング	クランクアーム穴位置	巻数
切断ワラ 乾草ワラ	多 ↓ 小	上	2.5
牧草・長ワラ		下	2

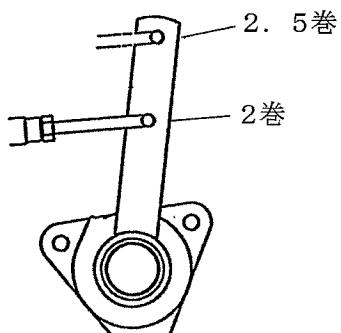

5. 梱包密度の調整


取扱い上の注意

梱包密度を高くすると、所要PTO馬力は大きくなります。使用するトラクタや、作業条件・目的に合わせて、梱包密度を調整してください。

ローラーチェーンの発熱が激しい場合は、梱包密度を低くしてください。

(1) ロッド；1による調整

ロッド；1をリンクの上の穴に取り付けると密度は低く（軽く）なり、下の穴に取り付けると密度は高く（重く）なります。

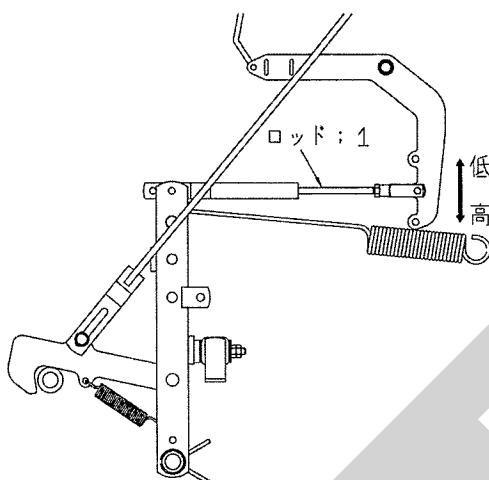

(3) 作業速度による調整

作業速度をおとすと、梱包密度は高くなります。

作業状況に合わせて、作業速度を調整してください。

6. カッティングナイフの調整 (TCR0930WT, TCR0930WN)

(1) 梱包するものによる調整

本作業機は、ナイフを取り外すことにより、切断・無切断・切断長の調整をすることができます。

取扱い上の注意

稻わら・麦稈の乾草が進んでいる場合や、短いものの梱包で、ナイフで切断しながら作業すると、ペールが回らなくなることがあります。

ナイフを1枚毎に外して作業してください。

(2) カッティングナイフの取外し

警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。
後方をよく確認してから開けてください。

① ゲート開閉のストップバルブ；1/4が「開」の状態になっていることを確認します。
(「2-2-2 エンジン始動での点検」参照)

② トラクタのエンジンを始動させて、PTOを回しながらセイギョボックスのスイッチを押します。


③ ゲートが上昇したら、スイッチを押しながら、ストップバルブを「閉」側に切替えます。

④ レバーを矢印の方向に回して、ナイフを外します。

取扱い上の注意

外しにくい時はレバーの位置を少し変えてみると外し易くなる場合があります。

また、取付溝とナイフの間に草が挟まっている場合も外しにくい原因となりますので除去してください。

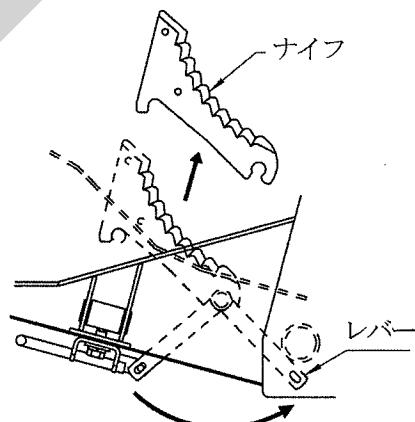

⑤ ナイフの取り付けは、反対の手順で行ってください。

取扱い上の注意

カッティングナイフを取り外して使用していると、カッティングナイフの取付溝に草などが挟まる場合があります。

ナイフを取り付ける時は、取付溝などに挟まつた草などを除去してから取り付けてください。

7. エンチョウプレート調整


(1) 梱包対象による調整

梱包対象により、エンチョウプレートの取付け、取外しをして作業を行ってください。

梱包対象	エンチョウプレート
切断ワラ	取付ける
牧草・長ワラ	取外す

(2) 取付け

出荷時はエンチョウプレートが外れた状態になっています。取付ける際は、付属のワッシャ、スプリングナットでサイドプレートに取付けてください。

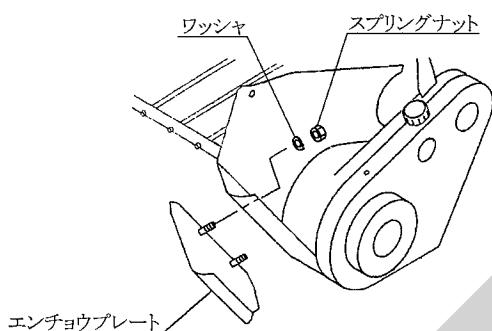


3 作業要領

1. ウィンドローの作り方

本作業機を能率よく使用するために、ウィンドローは均一で幅80～100cm・高さ30～40cmとなるよう作ってください。

又、作業機がほ場内をスムーズに作業できるような作業効率のよいウィンドローの作り方を工夫しましょう。



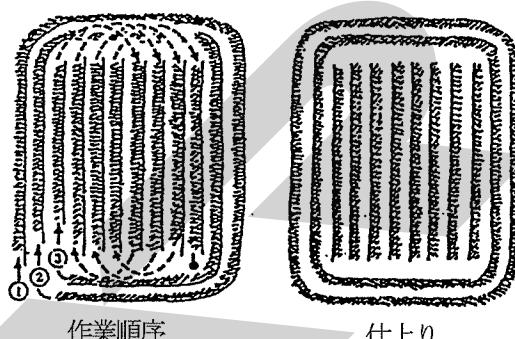


取扱上の注意

大きなウィンドローで作業速度が速いと梱包密度は低くなります。

また、つまりやシャボルトの切断やその他のトラブルの原因となる場合がありますので、能率よく作業するためにも適正なウィンドローの大きさをお奨めします。

牧草	稻(麦)の長ワラ	稻(麦)の切断ワラ
●ウィンドローを作ってください。	①3・4条刈りコンバインの直落し作業 ↓ ↓	②2条刈りコンバイン・ドロップ作業 ●ウィンドローを作ってください。 ↓ ↓
	そのまままで拾い上げるのが最適です。 ↓ ↓	2条直落し ドロップ作業 ↓ ↓

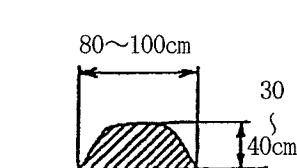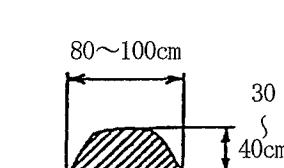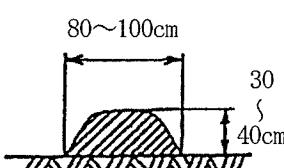

2. 実作業の要領

▲ 警告

- 運転中または回転中、ピックアップ・オーバーに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないでください。
ピックアップへの手供給は危険です。
- ピックアップ部に草が詰まった時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。
- 運転中または回転中、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。
ローラに触れないでください。
周囲に人を近づけないでください。
ローラに草が巻き付いた時は、必ずPTO及びエンジンを切ってから除去してください。

取扱い上の注意

- PTO回転速度は、梱包するものの水分・性質に応じて変えて作業してください。

梱包するものの 水 分・性 質	PTO回転速度
標準	540rpm
乾燥している、短い、 ロータスクリーパー部に詰まる	350～450rpm
水分が多い、ピックアップ 部に詰まる	540～600rpm


- 梱包を成形中はPTOの回転を止めないでください。
- 作業速度は、4～8 km/hr です。ほ場条件及びウインドローの大きさに合った速度で作業してください。
- 逆回転PTOを使用する、グランドPTOを入れて後進するなどのPTOの逆回転をしないでください。
作業機が破損する事があります。
- 作業前必ずソウサボックスのスイッチが「自動モード」か「手動モード」に入っていることを確認してください。
- ソウサボックスのスイッチが「自動モード」・「手動モード」のどちらにも入っていないと、シャーボルトが切断したり、梱包の完成を感知する部品が破損するおそれがあります。

(1) トワイン・ネット自動繰出しの時

- ① ソウサボックスのスイッチを「自動モード」にし、PTOを回し、ウインドローをまたいで走行してください。


形状の良いベールを作るために、牧草が均等に入るように作業します。

ウインドロー巾がせまい時は、図示の通り作業すると形状の良いベールができることがあります。

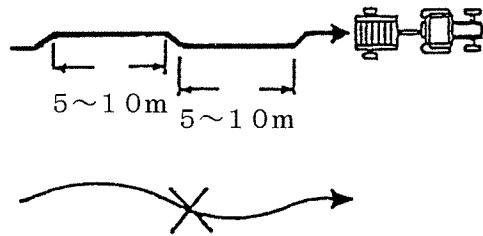

- ② トラクタ座上からベールの圧縮の状況をインディケーターで見ることができます。

圧縮が進んでいくとインディケーターが上がってきてきますので、目安にして作業してください。

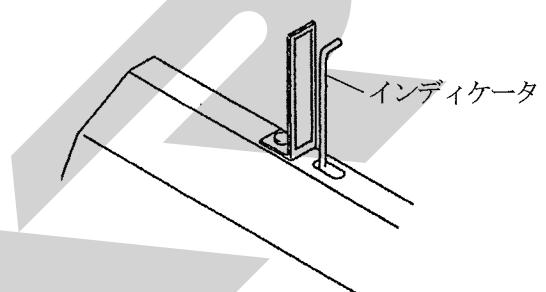

- ③ TRB0930WT、TCR0930WT はブザーが鳴ると、トワインの巻付けが自動的に始まりますので、走行を停止してください。

TRB0930WN、TCR0930WN はブザーが鳴ると、2秒後(標準)にネットの巻付けが自動的に始まりますので、走行を停止してください。

取扱い上の注意

トワインの巻付けがうまくいかない時は、次のことを確認してください。

- トワインのからまり、ひつかりがないか。
- ガイドロール、トワインプーリーからトワインが外れていないか。
- トワインテンションが強すぎないか。

- ④ トワイン又はネットの巻付けが終了し、トワイン又はネットが切断されると、バインディング装置が停止しますので、PTOを回しながら、ソウサボックスのスイッチを「開」に操作してゲートを開け、ベールを排出します。

▲ 警告

- ゲートを開ける時、後方に人がいると壁などの間に挟まれ、ケガをすることがあります。
周囲に人を近づけないでください。


後方をよく確認してから開けてください。

- 傾斜地で排出するとベールが転がり、巻き込まれてケガをすることがあります。

ベールの排出は、平坦な場所で行ってください。

4 運搬

- ⑤ ベールの排出が終わったらソウサボックスのスイッチから手を離して、ゲートを閉じてください。
その時ピポットパイプがBの位置で止まるのを確認してから次の梱包作業に入ってください。

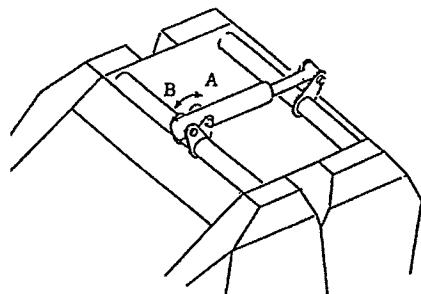

取扱い上の注意


- ピポットパイプがBの位置にない状態で作業に入ると、ロッキングフックが外れて梱包できなくなります。
ピポットパイプがBの位置で止まるのを確認して梱包作業に入ってください。

(2) 手動繰出しの時

- ① ソウサボックスのスイッチを「手動モード」にし、PTOを回し、作業を行います。


取扱い上の注意

- ソウサボックスのスイッチを「自動モード」 ⇄ 「手動モード」に切替える時は、「電源OFF」の位置で1秒間止めてから「自動モード」・「手動モード」へ切替えてください。
作業が不安定になる場合があります。

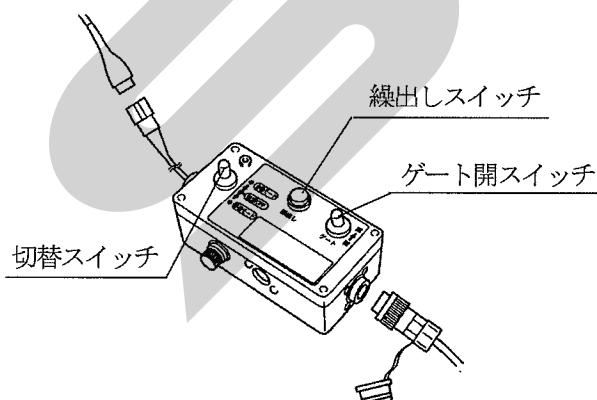

- ② ブザーが鳴ってもトワイン・ネットは自動で繰出しませんので、ソウサボックスの「繰出し」スイッチを押して、トワイン又はネットの巻付けを開始してください。
③ バインディング装置が停止したら、PTOを回したままで、ソウサボックスのスイッチを「開」に操作して、ベールを排出します。

- PTOを切ってください。
- リフトレバー側のロープを引いて、ピックアップを移動状態に固定します。

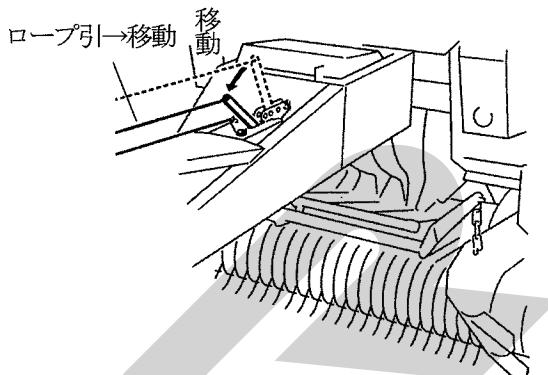


- トラクタロワーリングを昇降する油圧レバーを操作して、パワージョイントが抜けない上限位置までロワーリングを持ち上げてください。

また、2Pフレームとパワージョイントが当たらない上限位置までロワーリングを持ち上げてください。

取扱い上の注意


圃場の出入りや畦越え時、ゲージホイールによりピックアップが持ち上がり、ドローバにクロップカバーが当たり破損する場合があります。圃場の出入りや畦越え時はゲージホイールを収納位置にし、ピックアップが地面に当たらないよう移動してください。

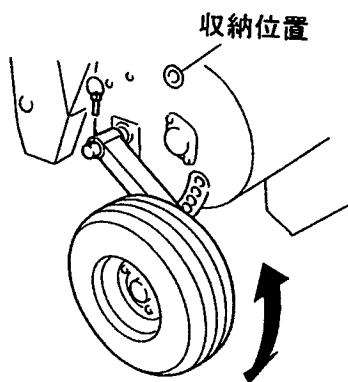

▲注意

- ロワーリンクを上げすぎると、パワージョイントが2Pフレームに当り、パワージョイントが破損し、ケガをすることがあります。必ず上限を確認し守ってください。

5. TRB0930WN、TCR0930WN で長距離移動後に作業を行う場合、スチールローラとゴムローラよりネットが40~50mm 出ているのを確認してください。ネットが出ていない場合は、ブレーキアームを解除し、ネットを弛ませた状態でスチールローラを手で回転させネットを40~50mm 出してください。

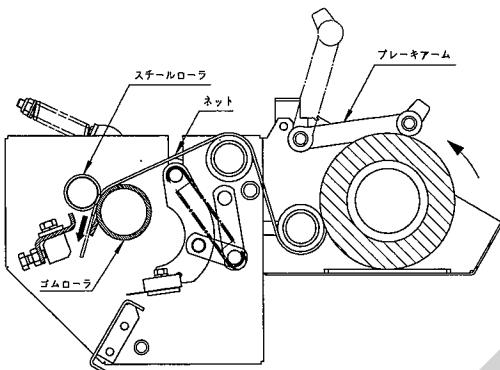

▲注意

- スチールローラを手で回す際、ゴムローラとスチールローラの間に手が挟まれる恐れがあります。気をつけて作業を行ってください。

4 作業が終わったら


長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

▲ 注意


- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。
PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 作業後の手入れ

1. ソウサボックスの電源スイッチをOFFにしてください。
2. ピックアップ装置部・カッティング装置部に付着した牧草などの収穫物を、ほ場の中で取り除いてください。
3. トワイン・ネットバインディング部に堆積したゴミなどを取り除いてください。
4. ローラに付着した牧草などの収穫物は、除去してください。
5. 両側面の駆動部に堆積したゴミなどを取り除いてください。
6. 破損した部品、消耗した部品を交換・補充してください。
7. 点検整備一覧表に基づき駆動部、連結部などを点検してください。
8. 給油箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
9. PTO軸・P I C軸・パワージョイントスライン部など、塗装されていない露出部は、青錆を防ぐためにグリースを塗布してください。
10. トラクタから作業機を外す時は、スタンドをたててから行ってください。
11. トラクタから作業機をはずしたら、パワージョイントは2Pフレームのジョイントサポートに納めてください。

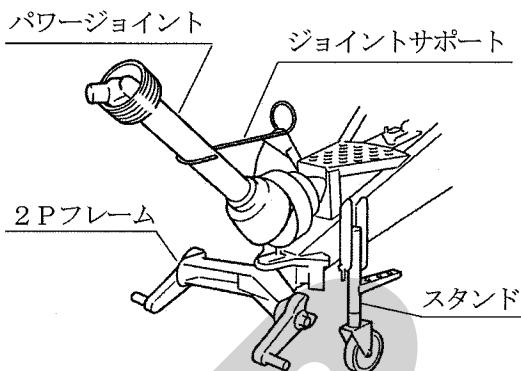

12. TRB0930WN、TCR0930WN の場合、作業機よりネットロールを外しておくか、ブレーキアームを解除し、ネットロールを矢印方向に回転させネットを弛ませてください。

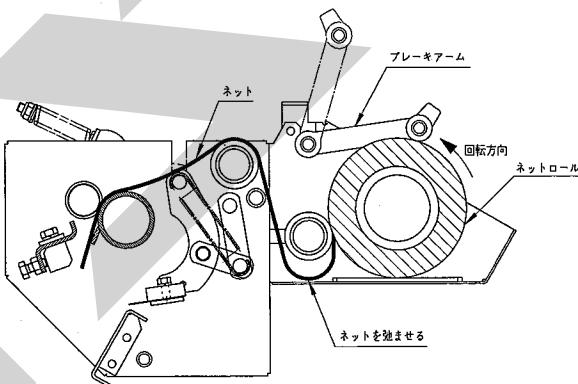

2 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 点検整備一覧表に基づき駆動部などを点検してください。
又、破損した部品、消耗した部品を交換・補充してください。
3. 給油箇所一覧表に基づき油脂を補給してください。
又、回転・回動支点及びパワージョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸・P I C軸・ジョイントスライン部にはグリースを塗布してください。
4. 塗装の損傷部を補修塗装するか、または油を塗布し、錆の発生を防いでください。
5. 機械は風通しの良い屋内に保管してください。
6. やむをえず屋外に保管する時は、シートを掛けください。
7. TRB0930WN、TCR0930WN の場合、機械よりネットロールを外し、風通しの良い屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。
機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

タイン、シャーボルト、ナイフ、トワイン、ネットは消耗品となっています。摩耗、折損、消耗した時は交換、補充してください。

▲ 警告

- トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをすることがあります。PTO及びエンジンを切ってから行ってください。
- ゲートを開けての点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれてケガをすることがあります。ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲ 注意

- ロワーリングで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをすることがあります。トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地又は軟弱地などで行うと本機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こすことがあります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTO及びエンジンをとめずに点検・整備すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 点検整備一覧表

時 間	チェック項目	処 置
新品使用 1 時間	全ボルト・ナットのゆるみ ローラチェーンのテンションスプリングのゆるみ	増し締め 調整
作業前後	機械の清掃 ピックアップタイン切損 バインディングナイフ摩耗 カッティングナイフ摩耗・破損 シャーボルト切損 トワイン消耗(TRB0930WT、TCR0930WT) ネットロール消耗(TRB0930WN、TCR0930WN) 給油装置オイル消耗 タイヤ空気圧 走行用 11L-158PR 〃 ゲージホイール用 11×4.00-5-8PR ボルト・ナット・ピン類のゆるみ、脱落 駆動系の異常音・異常振動 パワージョイント、カバー、チェーン破損 回転部・可動部の給油、注油、給脂 各部調整	交換 交換 研磨・交換 交換・補充 補充 補充 リザーブオイルタンクに補充 295kPa、3.0kgf/cm ² 310kPa、3.2kgf/cm ² 増し締め・部品の補給 「6-1 不調処置一覧表」に基づき処置 交換 「5-2 各部の調整」に基づき調整
シーズン終了後	破損部 タイン等消耗部品 各部の清掃 塗装損傷部 回動支点・ピン等の摩耗	補修 早めの部品交換 塗装または油塗布 部品交換

2 電球の交換

テールランプの電球を交換する際はレンズを取り外して行ないます。

電球は当社推奨の規格を使用してください。

	定 格	スタンレー 品番(参考)
ワインカー	12V 21W S25	BP4575B
尾 灯	12V 21W/5W S25	BP4875B
制 動 灯		

3 各部の調整

1. ローラチェーンの張り調整

ローラチェーンは、使用するにつれて少しづつ伸びが生じます。

円滑な動力の伝達をするために、ローラチェーンの張り調整を行ってください。

特に、最初の使用では初期伸びが生じますので、使用後に必ず張り調整を行ってください。

(1) ローラ、ロータ、スクリュー駆動部

ローラチェーンの張り調整は、スプリング長さをボルト・ナットで調整して行います。

各部のスプリング長さは、次の通りです。

A = 65 mm


B = 65 mm

C = 65 mm

D = 25 mm (左右2ヶ所)


E = 180 mm

F = 65 mm

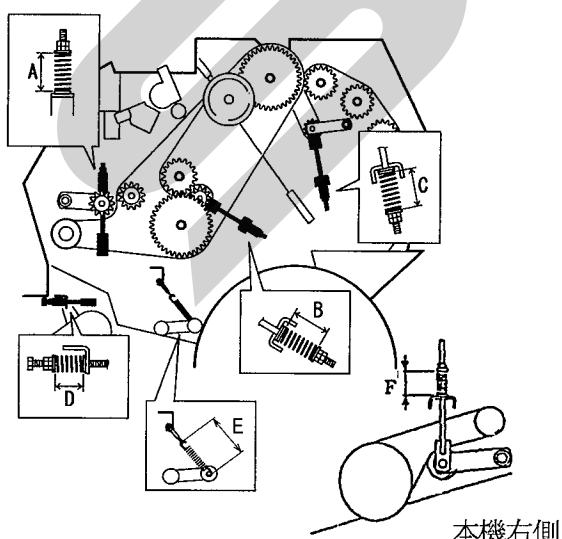

(2) パワーパッケージ


パワーパッケージを駆動しているローラチェーンの張りは、パワーパッケージをスライドさせて行います。張りの強さはローラチェーンの中央部を指で押して、たわみ量から 5 mm程度になるのが適正です。

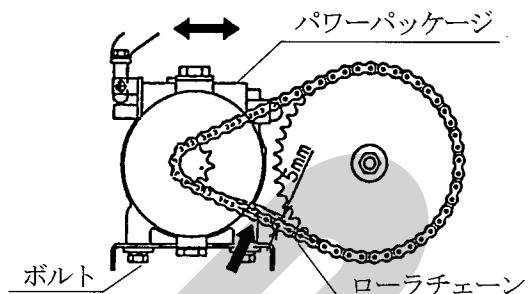

(3) ピックアップ駆動部


ボルトを緩め、テンションローラを動かしてローラチェーンの張りを調整し、ボルトを締めてください。

張りの強さは、ローラチェーンの中央部を指で押してたわみ量が 12 mmになるのが適正です。

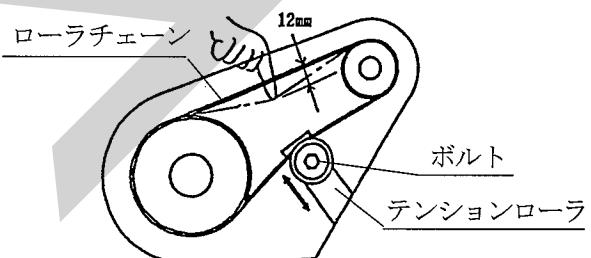

(4) バインディング駆動


ボルトを緩め、ジクウケを動かして、ローラチェーンの張りを調整し、ボルトを絞めてください。

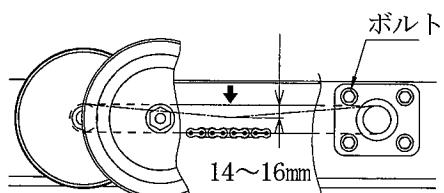

張りの強さはローラチェーンの中央部を指で押してたわみ量が 14~16mmになるのが適正です。

2. スリップクラッチの調整

スプリング（6本）長さAは26mmに調整してください。

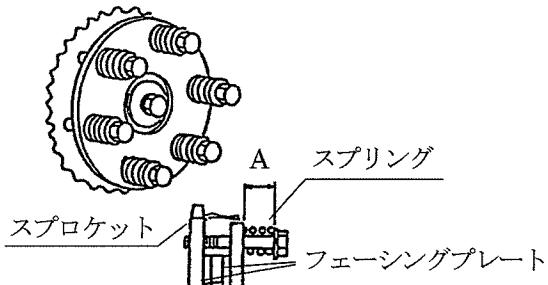

取扱い上の注意

スプリングは、必ず上記指示の寸法に調整してください。不適正な調整は、作業機の破損の原因になります。

フェーシングプレート部には、絶対に給油しないでください。


スプリング調整時、フェーシングプレートの消耗具合を確認してください。

消耗が激しい場合は、部品表を参考に部品を交換してください。

3. ピックアップの浮動調整

ピックアップの浮動調整は、スプリングステーのネジ部の長さLを調整して行います。

作業状態	L
ピックアップが不安定に上下にゆれて、拾いのこしが出る	30~40 mm
標準	45 mm
地面への追従が悪く、土・泥を多く拾う	50~60 mm

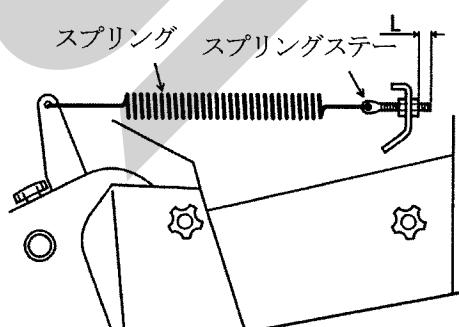

取扱い上の注意

スプリングステーの調整は、左右等しく行ってください。

4. シャーボルトの交換方法

ローラ駆動とロータ駆動系にそれぞれ安全装置が設けられています。

(1) ローラ駆動部シャーボルト

本機左前側のカバーの内部にあり、過負荷時に切断し、各部が停止しますので、原因を取り除いてシャーボルト (M8×32) を交換してください。

取扱い上の注意

シャーボルトは純正品を使用してください。
よく切損する場合は、梱包圧の設定を低くする、作業速度を遅くしてください。

(2) ロータ駆動部シャーボルト

本機右前側のカバーの内部にあり、過負荷時に切断し、ロータの回転が停止しますので、原因を取り除いてシャーボルト (M10×55) を交換してください。


取扱い上の注意

シャーボルトは純正品 (M10×55) を使用してください。

よく切損する場合は、ウンドローを小さくする、作業速度を遅くしてください。

5. スクリューとスクレーパのすきま調整

スクリューとスクレーパのすきまを 0.5~2.5mm に調整してください。

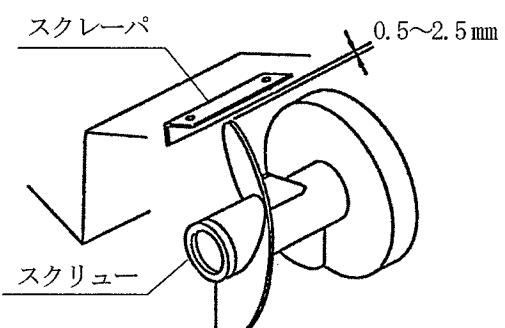


6. ロータとスクレーパのすきま調整

ロータとスクレーパのすきま調整 0.5~2 mmに調整してください。

(1) スクレーパL、R (両端)

ボルトDを緩めて調整します。

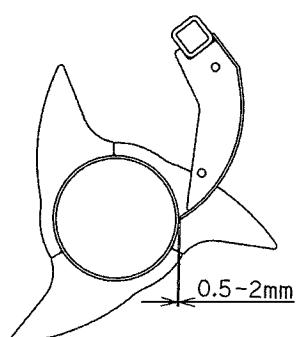


7. スクレーパ調整

- (1) 草がローラに巻きつくと、スクレーパが回動して、ローラから離れます。巻きついた草を除去したら、トワインケーシング内側のカバー（のぞき窓）を開けてスクレーパをローラ側に押し戻してください。
- (2) スクレーパとローラのすき間は0~2mmです。すき間が広いときはスクレーパの取付ボルトをゆるめて調整してください。


取扱い上の注意

スクレーパがローラから離れた状態で使用すると、トワインがローラの間から出ることがあります。このため、トワインがベールの一部分にしか、巻き付けられないなどの不具合が発生します。

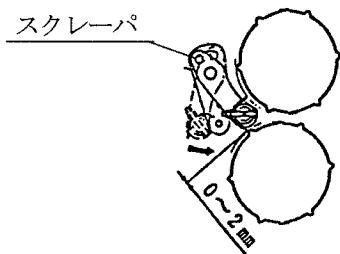


8. FLローラとスクレーパの調整

FLローラにスクレーパが接するように調整してください。
隙間がある場合は、スクレーパ取付けボルトを緩めて調整してください。

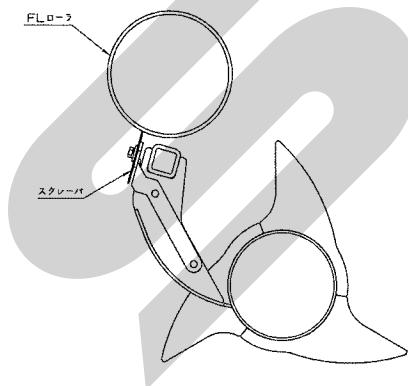


ロータスクレーパへの取付けは下図の位置に取付けてください。

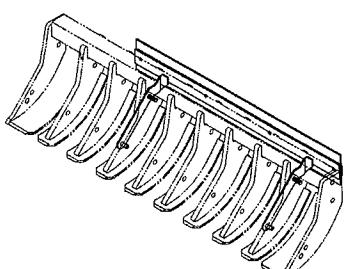

9. 梱包密度検出リンクの調整

- (1) ロッキングフックとゲートのカラーのすきまをAシムで調整します。
 $L_1 = 2\text{ mm}$ が最適です。
- (2) ロッドBの長穴とボルトのすきまをロッドBのフォークエンドで調整します。
 $L_2 = 7\text{ mm}$ が最適です。
- (3) リンクとスイッチベースのスキマ L_3 が20mmになるようにロッドCのフォークエンドで調整します。

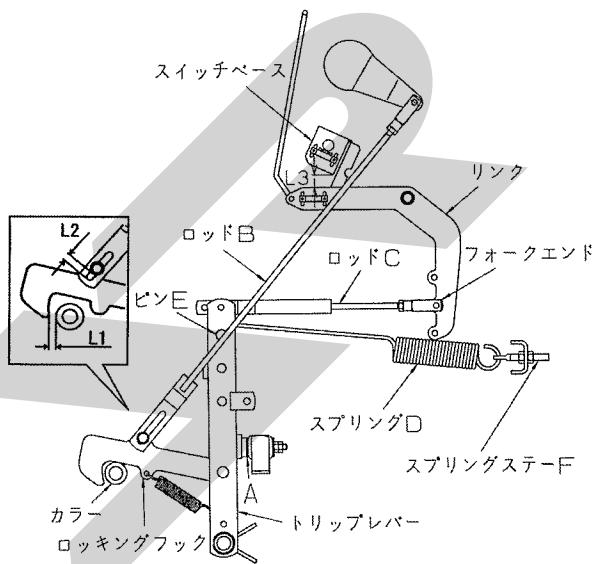


- (4) スプリングDがトリップレバーの穴にピンEをかけても手で抜ける程度にスプリングステーFの長さを調整します。

取扱い上の注意

スプリングDを張りすぎないでください。
ロックフックがカラーにかからなくなることがあります。


- (5) ジキセンサとセンサヨウマグネットの取付位置はリンクとスイッチベースの長穴の中央部とします。

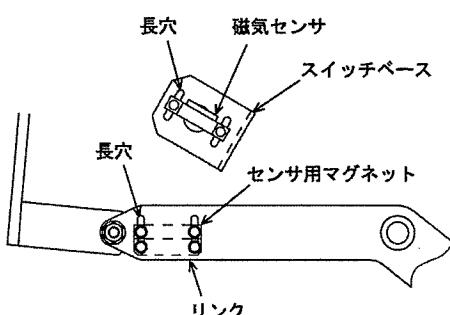

10. トワインテンションの調整

(TRB0930WT, TCR0930WT)


スプリング長さを 25mm に調整してください。

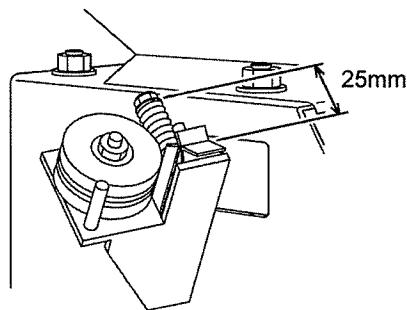

11. アームテンションスプリングの調整

(TRB0930WT, TCR0930WT)


左側スプリング長さAは 37 mm に右側Bは 32 mm に調整してください。

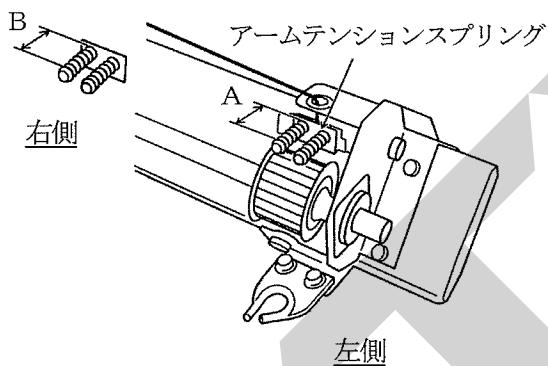

12. バインディングナイフの調整(TRB0930WT, TCR0930WT)

ナイフの切れ味が落ちてきた時は、裏返して取付けてください。

裏返しても切れ味が悪い時は、部品交換してください。

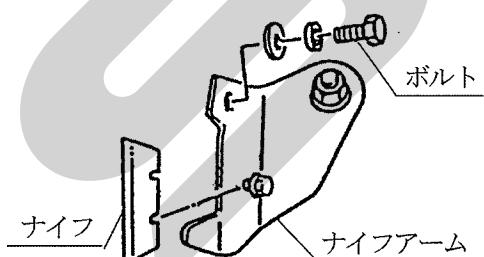


取扱い上の注意

ナイフは、スター純正部品を使用してください。

13. Vベルトのストップと張り調整

- (1) Vベルトがつれ回る場合はベルトストップをVベルトと軽く接触する程度まで調整してください。
ベルトストップは、TRB0930WT, TCR0930WT は2ヶ所
TRB0930WN, TCR0930WN は1ヶ所あります。


- (2) トワイン・ネットを繰出すテンションクラッチのVベルトがすべる場合は、Vベルトの張り量を調整してください。

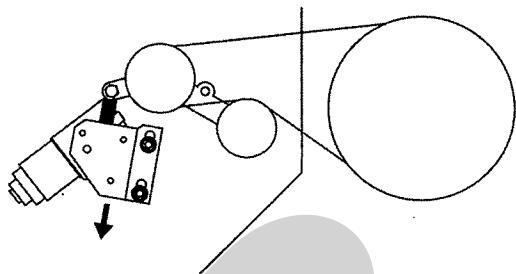

14. ナイフアームのセット調整(TRB0930WN, TCR0930WN)

- (1) ボタンボルトを軽く緩め、アーム先端のラッチがストッパに掛かる様にストッパの位置を仮決めします。


- (2) クランクアームを左右に動かしシャフトを回転させてラッチがストッパから外れる様にボルトでストッパの位置の調整を数回行い位置を決めます。

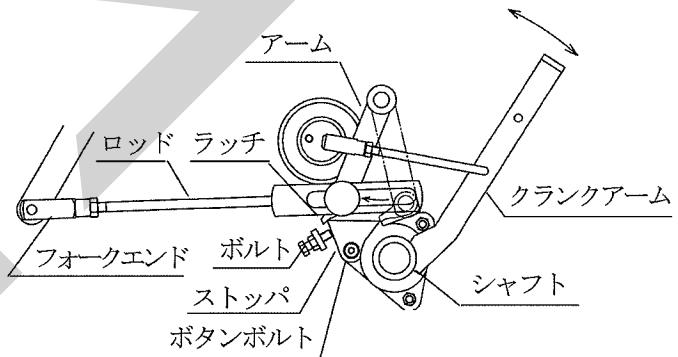

- (3) ゲートを開閉し、ラッチがストッパに掛かる事を確認してください。

- (4) 掛からない時はロッドの長さをフォークエンドで調整します。


- (5) 長さは、ゲートを開けた時にストッパとラッチのスキマが 5~7mm 程度となる様にロッド長さを調整します。

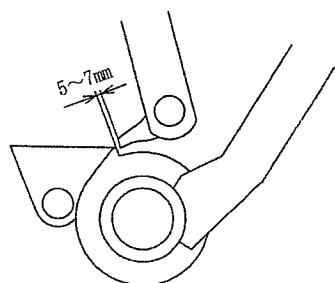


15. ナイフとシャバーの調整(TRB0930WN, TCR0930WN)

ロックボルトを1／2回転程度緩めてからボルトでナイフとシャバーのスキマがなくなるように調整してください。

シャバーは裏返しても使用できます。

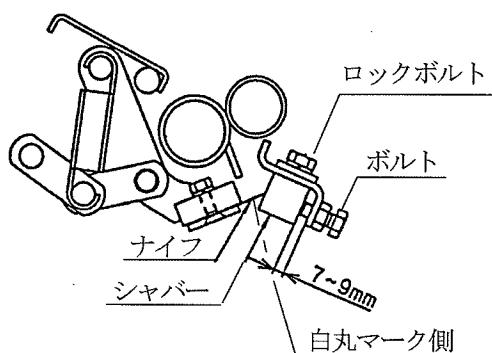

16. ロッドの長さと取付穴位置

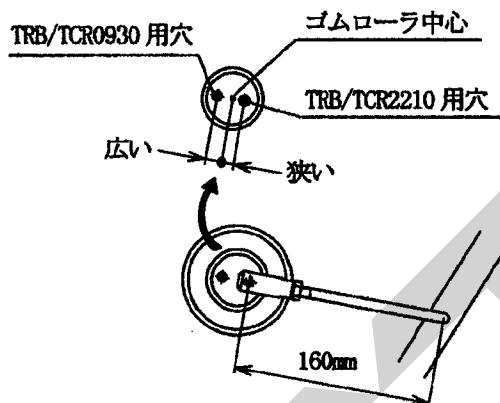

17. ネットブレーキスプリングの調整


ブレーキアーム部のスプリング長さは、80mmに調整してください。

スプリングを伸ばすとブレーキは弱まり、締めるとブレーキは強くなります。

取扱い上の注意

ブレーキスプリングを強くしすぎるとネット線出し失敗の原因となります。


スプリングの調整は不調処置の場合に行ってください。

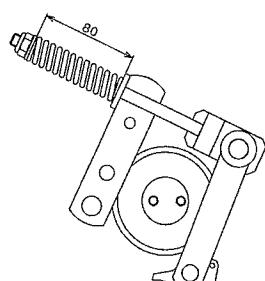

18. 給油装置の調整

本作業機に装備されている給油装置は、ゲートの開閉に連動した自動給油装置です。

- (1) レバーを穴ガタ分上に上げたときのプラケットとすきまAを15～20mmに調整します。
- (2) レバーを手で動かして、各ブラシからの給油量を、ブンパイキの調整ネジBで調整します。調整後、ロックナットを締めてください。
- (3) 本機後方から見て左側と右側にブンパイキがあります。どちら側も調整してください。

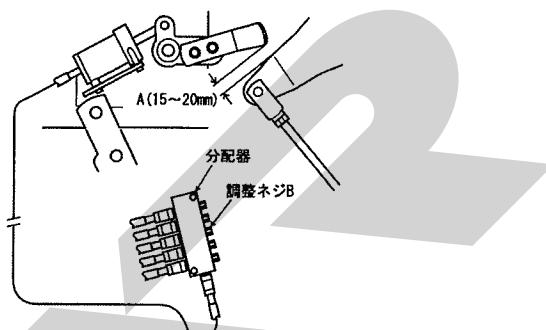

取扱い上の注意

ブンパイキはアルミニウム製のためロックナットを締めすぎるとネジ部が破損するあります。

ロックナットを締め過ぎないよう、注意してください。

- (4) ローラーチェーンのオイルが乾き易いときは、A寸法を小さめに調整してください。

取扱い上の注意

リザーブオイルタンクに指示されているオイルの上限位置は、作業機とは関係ありません。

補充時は、タンク一杯まで（最大1.5l）オイルを補充してください。

6 不調時の対応

万一、機械の調子が悪い場合は、不調処置一覧表により処置をしてください。

▲警 告

- トワイン巻付装置を調整する時、ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。PTO及びエンジンを切ってから行ってください。
- ゲートを開けての点検・調整中、不意にゲートが閉まり、挟まれてケガをする事があります。ストップバルブをロックし、ゲートを確実に固定してください。

▲注 意

- ロワーリングで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、第三者の不注意により、不意に降下し、ケガをする事があります。トラクタロワーリングの油圧回路をロックして行ってください。
- 傾斜地や凹凸地又は軟弱地などで行うと本機が不意に動き出して、思わぬ事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- PTO及びエンジンをとめずに点検・整備すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

原因や処置の仕方がわからない場合は下記事項とともに購入先にご相談ください。

- 製品名
- 部品供給型式(型式)
- 製品番号
- 故障内容(できるだけ詳しく)

1 不調処置一覧表

	症 状	原 因	処 置
2 レ ル 部	●異音の発生	●回転部に牧草等の巻付き	●巻付きを除去
	●可動部の動きが悪い	●グリース不足 ●取付ボルトのゆるみ	●グリース補充 ●調整、増し締め
ピ ッ ク ア ッ プ 部	●異音の発生	●タインの切損 ●ロータフラッシュの破損 ●牧草・トワインの巻付き ●カムローラベアリングの破損 ●ローラチェーンの給脂不良 ●ローラチェーンの張り不良 ●スリップクラッチのフェーシングプレートの磨耗	●タイン交換 ●ロータフラッシュ交換 ●巻付きを除去 ●部品交換 ●グリース塗布 ●「5-2-1-3 ピックアップ駆動部」を参考に張り調整 ●部品交換
	●牧草を拾い残す	●作業姿勢が適正でない ●車速が速い ●タインの切損 ●ピックアップの浮動調整不良	●「3-2-1 ピックアップのタイン地上高の調整」を参考に調整 ●車速を下げる ●タイン交換 ●「5-2-3 ピックアップの浮動調整」を参考に調整


	<ul style="list-style-type: none"> ● 牧草が詰まる 	<ul style="list-style-type: none"> ● PTO回転速度が遅い ● スリップクラッチが作動している ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-3-2 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ● 「5-2-2 スリップクラッチの調整」を参考に調整 ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」を参考にウィンドローを作る
ロータ部	<ul style="list-style-type: none"> ● 異音の発生 	<ul style="list-style-type: none"> ● カッティングナイフの破損 ● ロータスクレーパの調整不良 ● ローラチェーンの給油不良 ● ローラチェーンの張り不良 ● ロータへの巻付き、つまり 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-2-6-2 カッティングナイフ取外し」を参考に、部品交換 ● 「5-2-6 ロータとスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● オイル補充、ブンバイキ調整 ● 「5-2-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整 ● 巷付き、つまり除去
	<ul style="list-style-type: none"> ● ロータへの巻付き、つまり 	<ul style="list-style-type: none"> ● PTO回転速度不良 ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい ● ロータスクレーパの調整不良 ● シャーボルトが切断している 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-3-2 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」を参考にウィンドローを作る ● 「5-2-6 ロータスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● シャーボルト交換 (M10×55)
スクリューエ部	<ul style="list-style-type: none"> ● 異音の発生 	<ul style="list-style-type: none"> ● ローラチェーンの給脂不良 ● ローラチェーンの張り不良 ● スクリュースクレーパの調整不良 ● スクリューへの巻付き、つまり 	<ul style="list-style-type: none"> ● グリース塗布 ● 「5-2-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整 ● 「5-2-5 スクリューとスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● 巷付き、つまり除去
	<ul style="list-style-type: none"> ● スクリューへの巻付き、つまり 	<ul style="list-style-type: none"> ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい ● スクリュースクレーパの調整不良 ● スリップクラッチが作動している 	<ul style="list-style-type: none"> ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」を参考にウィンドローを作る ● 「5-2-5 スクリューとスクレーパのすきま調整」を参考に調整 ● 「5-2-2 スリップクラッチ調整」を参考に調整
ローラ部	<ul style="list-style-type: none"> ● 異音の発生 	<ul style="list-style-type: none"> ● ローラへの巻付き、つまり、泥付着 ● ローラチェーンの給油不足 ● ローラチェーンの張り不良 ● ローラがへこんでいる 	<ul style="list-style-type: none"> ● 巷付き、詰り、泥除去 ● オイル補充、ブンバイキ調整 ● 「5-2-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整 ● ローラ交換
	<ul style="list-style-type: none"> ● ローラへの巻付き 	<ul style="list-style-type: none"> ● PTO回転速度が遅い ● ピックアップ部、カッティングロータ部、スクリューパーに牧草が詰まる ● ローラがへこんでいる 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-3-2 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ● 各部の詰まりの項を参考に調整 ● ローラ交換
	<ul style="list-style-type: none"> ● ベールがチャバ内で回らない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 梱包密度が高すぎる ● 梱包するものが乾燥しすぎている、短すぎる 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ● 「3-2-6-1 カッティングナイフの調整」を参考に調整
	<ul style="list-style-type: none"> ● ローラチェーンの発熱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 梱包密度が高すぎる ● ローラチェーンの給油不良 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ● オイル補充、ブンバイキ調整「5-2-15 給油装置の調整」を参考に調整

故障原因別対応手順			
	症 状	原 因	処 置
ローラ部	●ローラチェーンの発熱	●ローラチェーンの張り不良	●「5-2-1-1 ローラ、ロータ、スクリュー駆動部」を参考に、張り調整
ロッキングフック部	●作業中、ロッキングフックが外れる ●梱包が緩い	●ゲート開閉の油圧が完全に戻っていない ●ロッキングフックの調整寸法が狂っている ●設定梱包密度が低い ●トワイン巻数が少ない ●車速が速い	●「3-3-2 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ●「5-2-8 梱包密度検出リンクの調整」を参考に調整 ●「3-2-5 梱包密度の調整」を参考に調整 ●「3-2-2 トワイン巻数の調整」を参考に調整 ●車速を下げる
トワインバインディング部	●設定梱包密度に達してもバインディングが作動しない ●設定梱包密度になる前にバインディングが作動する ●ベールがトワインから外れる ●トワインの切れが悪い	●バインディング装置が正規の初期設定状態になっていない ●トワインテンションのスプリング調整不良 ●トワインペリからトワインが外れている ●トワインのからまり、ひつかかりがある ●バインディング装置が正規の初期設定状態になっていないか ●ナイフの切れが悪く、みち糸が長くなる ●ゴムローラがVベルトでつれ回っている ●トワイン巻数が少ない ●トワインの両端部防シベールの端部に近い ●ナイフの切れが悪い	●「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ●「5-2-4 トワインテンションの調整」「5-2-5 アームテンションスプリングの調整」を参考に調整 ●「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ●「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ●「1-4-4 トワインの通し方」を参考に調整 ●ナイフを交換 ●「5-2-12 Vベルトのストップと張りの調整」を参考に調整 ●参考に調整 ●「3-2-2 トワイン巻数の調整」を参考に調整 ●「3-2-4 トワインガイドの調整」を参考に調整 ●ナイフを交換
ゲート開閉部	●ベールが排出されない ●ゲートが開かない	●梱包密度が高すぎる ●ウインドロー巾が広すぎる ●急傾斜地で排出しようとしている ●ストップバルブが閉じている ●油圧系統の破損・油もれ ●ロッキングフック部の調整不良 ●排出時、PTOを止めている ●パワーパッケージのオイルが不足している ●ソウサボックスのスイッチがOFFになっている ●コードが正規に取付けられていない	●「3-2-4 梱包密度の調整」を参考に調整 ●「3-3-1 ウインドローの作り方」に基づきウインドローを作る ●平坦な場所で排出 ●ストップバルブを開く ●「2-2-2 ゲート開閉用油圧系統の点検」に基づき手当て ●「5-2-8 梱包密度検出リンクの調整」に基づき調整 ●PTOを回しながら排出 ●「2-3 紙油箇所一覧表」に基づきオイル補充 ●「3-3-2 実作業の要領」を参考に、PTO回転速度を調整 ●「1-4-2 ソウサボックスの取付」を参考に配線をチェック
コントロールボックス部	●動作不良 〔ゲートが開かない ブザーが鳴らない〕	●スイッチがOFFになっている ●ヒューズ切れ ●コード配線不良 ●コード切断 ●スイッチの調整不良 ●トラクタのバッテリ切れ ●コントロールボックス破損	●スイッチONにする ●ヒューズ交換（5 A） ●配線チェック ●コード交換 ●スイッチ調整 ●トラクタのバッテリ充電、交換 ●コントロールボックス交換、風雨にあたらない所に保管




シャーボルト部	<ul style="list-style-type: none"> ● シャーボルトが切断する 	<ul style="list-style-type: none"> ● PTOの高速始動 ● ピックアップ部に牧草が詰まっている ● ローラに牧草が巻いている ● 車速が速い ● ウィンドローが大きい ● ソウサボックスのスイッチがOFFになっている 	<ul style="list-style-type: none"> ● 低速回転で始動する ● ピックアップ部の項参照 ● ローラの項参照、巻付きを除去 ● 車速を下げる ● 「3-3-1 ウィンドローの作り方」に基づきウィンドローを作る ● 「3-3-2 実作業の要領」を参考に作業してください
パジョイント部	<ul style="list-style-type: none"> ● 異音の発生 	<ul style="list-style-type: none"> ● 給油不良 ● ジョイント角度がつき過ぎている ● パワージョイントの取付方向がトラクタと作業機側で逆になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ● パイプ（オス・メス）摺動部、スパイダ、安全カバー取付部に給油 ● ロワーリンク上限を規制する ● 「1-5-4 パワージョイントの連結」を参照し、チェック
※1 カッティング ナイフ部 イング	<ul style="list-style-type: none"> ● カッティングナイフが外れない 	<ul style="list-style-type: none"> ● レバーを切換えていない ● ゴミ等が詰まっている 	<ul style="list-style-type: none"> ● 「3-2-6-2 カッティングナイフの取外し」を参照 ● ゴミ等の除去
ネットバイインディング部	<ul style="list-style-type: none"> ● ネットがローラに巻き付く ● ネットが繰出されない ● 作業途中で勝手にネットが繰出される ● ネットが切れない 	<ul style="list-style-type: none"> ● スクレーパが曲がってゴムローラとのスキマがひろくなっている ● ナイフアームが正規の位置にセットされていない時にネットを繰出した ● プーリとVベルトとの間でスリップしている ● ソウサボックスのスイッチがOFFになっている ● ゴムローラがVベルトでつれ回っている ● ブレーキアームがネットロールを押さえていない ● ナイフ又はシャバーが磨耗・破損している ● ナイフとシャバーの間にスキマがある ● ナイフアームが正規の位置に止まっていない 	<ul style="list-style-type: none"> ● スクレーパの曲がりを直す ● ゲートを全開し、ナイフアームが正規の位置に止まるようにする ● 「5-2-12 Vベルトのストップと張り調整」に基づき調整 ● 「3-3-2 実作業の要領」を参考に作業してください ● 「5-2-12 Vベルトのストップと張り調整」に基づき調整 ● 「1-4-4 ネットロールの装着」に基づき調整 ● 部品表を参考に交換又は裏返して再取付する ● 「5-2-14 ナイフとシャバーの調整」に基づき調整 ● 「5-2-13 ナイフアームのセット調整」に基づき調整
※2	<ul style="list-style-type: none"> ● ネットがベル中央による ● ブザーが鳴らない 	<ul style="list-style-type: none"> ● ブレーキアームがネットロールを押さえていない ● トラクタのPTO回転速度が速い ● スイッチがOFFになっている ● コードが正規に取付けられていない ● コードが断線している 	<ul style="list-style-type: none"> ● PTO回転速度を350~500rpmにする ● スイッチをONにする ● コードを正規に取付ける ● コード交換


※1、TCR0930WT、TCR0930WNに適応

※2、TCR0930WN、TRB0930WNに適応

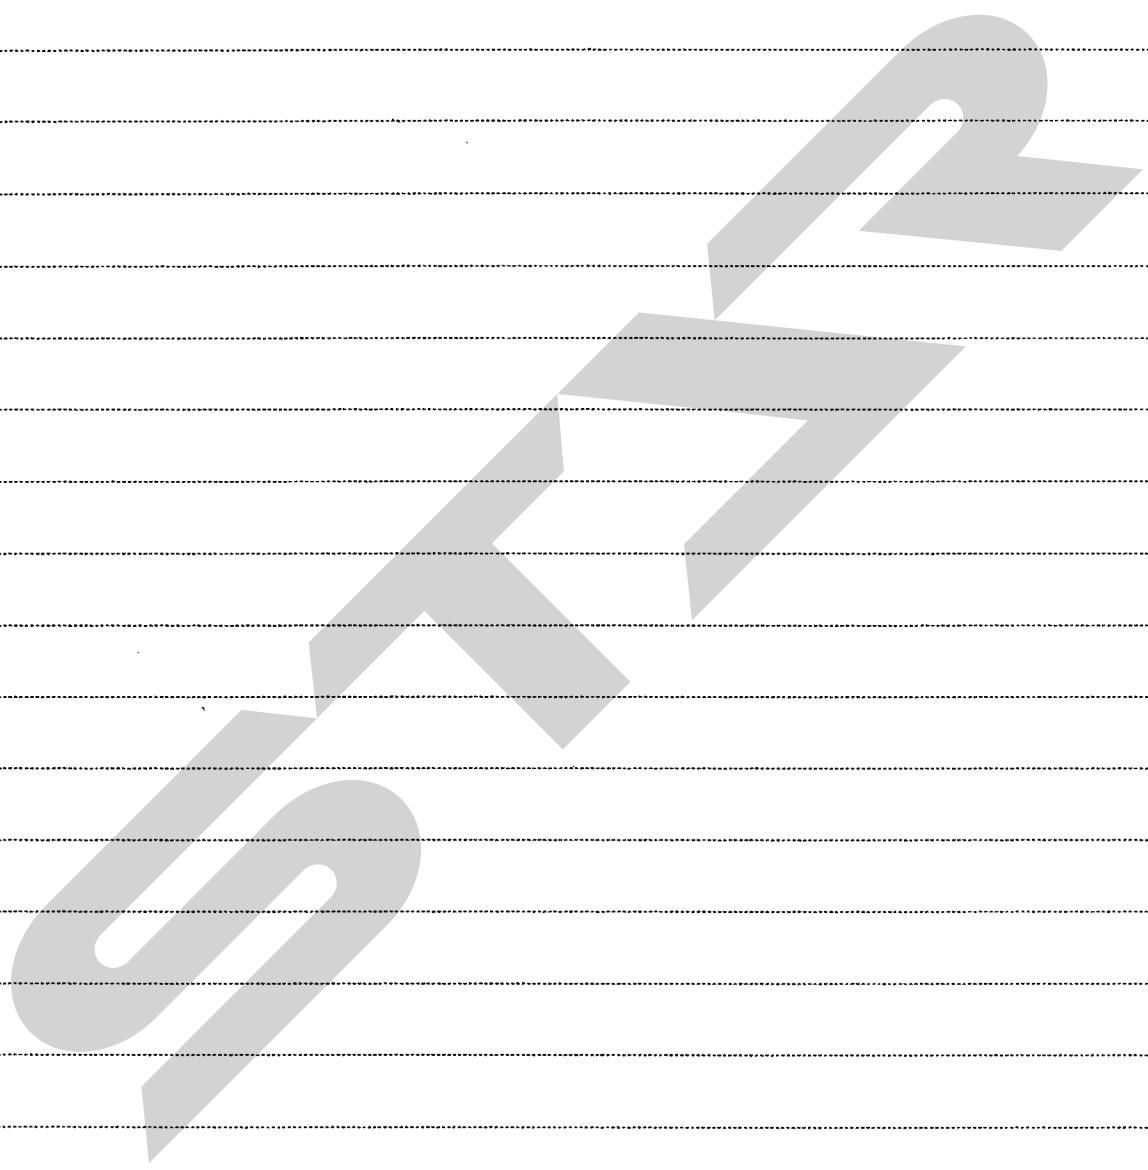

7 配 線 図

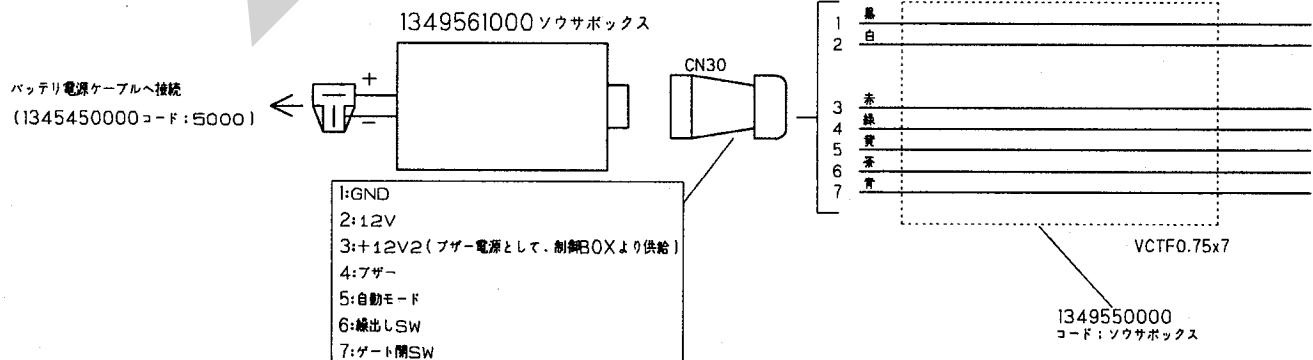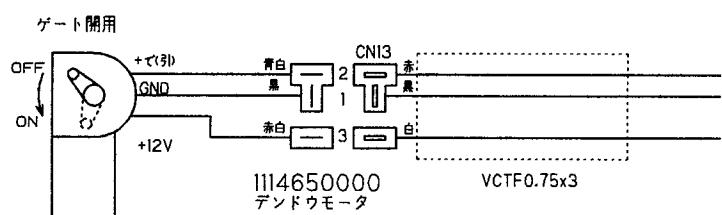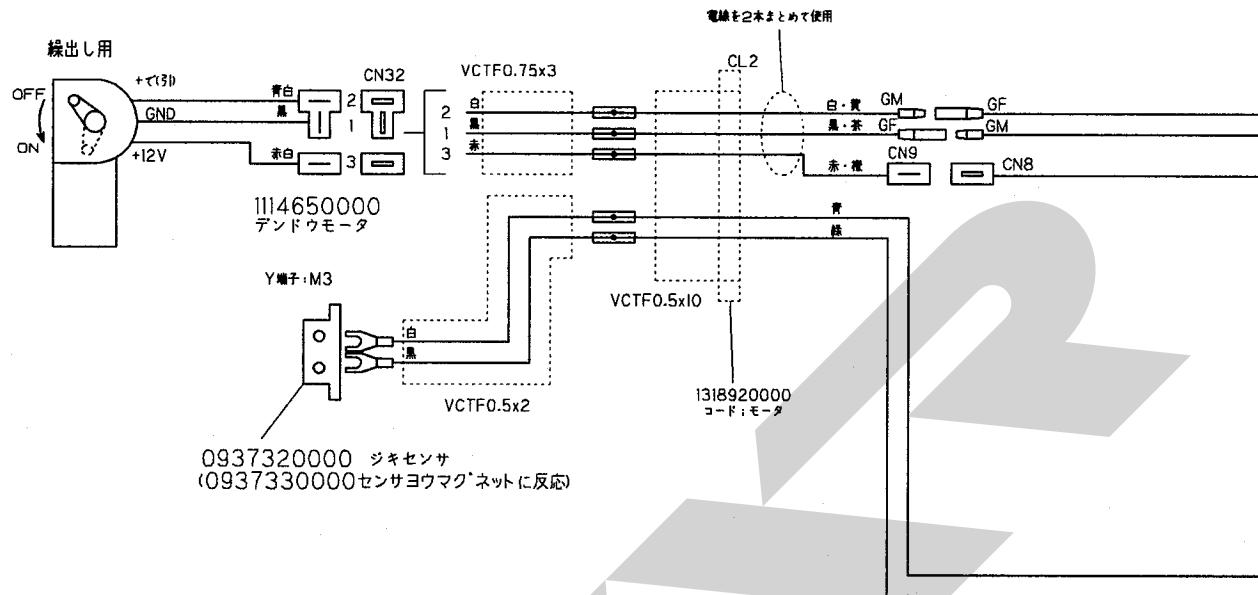

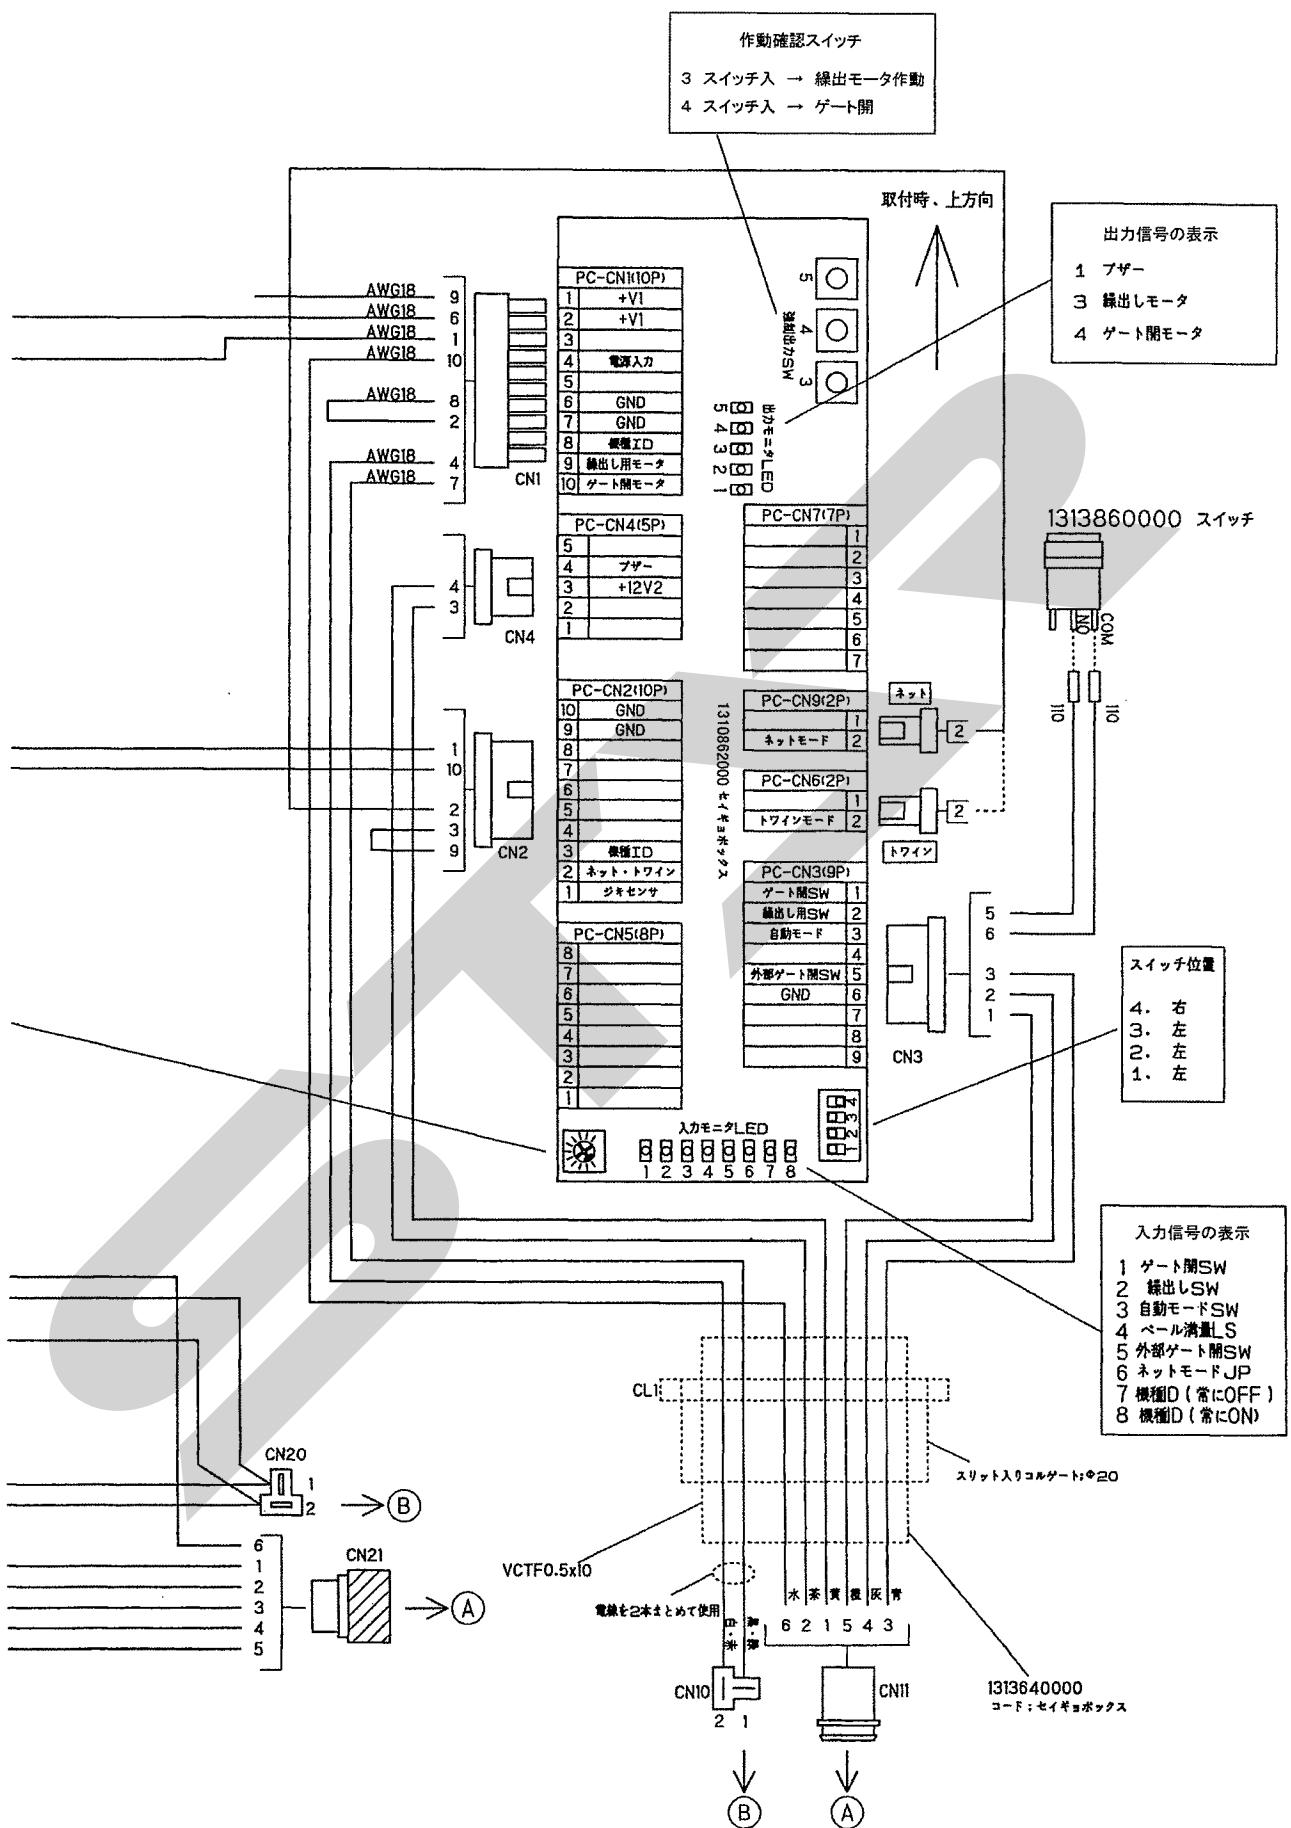





調 整

S — 0 8 0 3 3 1 E

本 社	066-8555	千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽 4 条 9 丁目 3 番 35 号 TEL0166-61-6131 FAX0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4 TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割 120番 3 TEL0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明 179-1 TEL022-388-8673 FAX022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1 TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野 7 0 4 - 1 0 3 TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊本営業所	861-8039	熊本県熊本市長嶺南 1 丁目 2 番 1 号 TEL096-381-7222 FAX096-384-3525
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2 TEL0986-53-2222 FAX0986-53-2233